


# CondenseSpot Plus

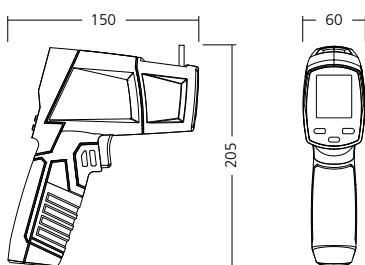

**Laserliner®**

- (DE)
- (EN)
- (NL)
- (DA)
- (FR)
- (ES)
- (IT)
- (PL)
- (FI)
- PT 02**
- SV 10**
- NO 18**
- TR 26**
- RU 34**
- UK 42**
- CS 50**
- ET 58**
- (LV)
- (LT)
- (RO)
- (BG)
- (EL)
- (SL)
- (HU)
- (SK)

! Leia integralmente as instruções de uso e o caderno anexo „Indicações adicionais e sobre a garantia“. Siga as indicações aí contidas. Guarde esta documentação e junte-a ao dispositivo a laser se o entregar a alguém.

## Função / Utilização


CondenseSpot Plus é um aparelho de medição de temperatura por infravermelhos com higrómetro integrado, que permite a medição de temperatura sem contacto de superfícies e o cálculo da temperatura do ponto de condensação. O aparelho de medição mede a quantidade de energia eletromagnética irradiada no domínio de comprimento da onda por infravermelhos e calcula a partir daí o resultado da temperatura na superfície. Em combinação com os sensores integrados, o aparelho deteta pontes térmicas e humidade de condensação.

## Indicações gerais de segurança

- Use o aparelho exclusivamente conforme a finalidade de aplicação dentro das especificações.
- Os aparelhos de medição e os seus acessórios não são brinquedos.  
Mantenha-os afastados das crianças.
- Não são permitidas transformações nem alterações do aparelho, que provocam a extinção da autorização e da especificação de segurança.
- Não exponha o aparelho a esforços mecânicos, temperaturas elevadas, humidade ou vibrações fortes.
- Não é permitido usar o aparelho se uma ou mais funções falharem ou a carga da/s pilha/s estiver baixa.
- Por favor observe as normas de segurança das autoridades locais e/ou nacionais relativas à utilização correta do aparelho.


## Indicações de segurança

Lidar com lasers da classe 2

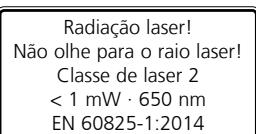

- Atenção: não olhar para o raio direto ou refletido.
- Não orientar o aparelho para pessoas.
- Se uma radiação de laser da classe 2 entrar nos olhos, feche conscientemente os olhos e afaste imediatamente a cabeça do raio.
- Manipulações (alterações) no dispositivo a laser não são permitidas.
- Nunca olhe para o feixe de laser nem para os seus reflexos com aparelhos ópticos (lupa, microscópio, telescópio, ...).

### Abertura de saída do laser

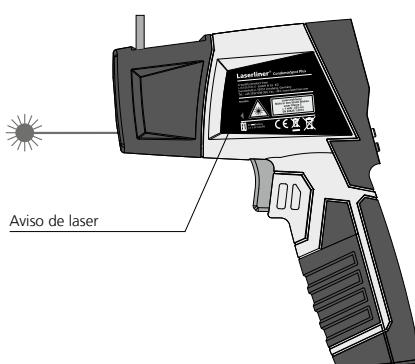

## Indicações de segurança



Lidar com radiação eletromagnética

- O aparelho cumpre os regulamentos e valores limite relativos à compatibilidade eletromagnética nos termos da diretiva EMC 2014/30/UE.
- Observar limitações operacionais locais, como p. ex. em hospitais, aviões, estações de serviço, ou perto de pessoas com pacemakers. Existe a possibilidade de uma influência ou perturbação perigosa de aparelhos eletrónicos.
- A utilização perto de tensões elevadas ou sob campos eletromagnéticos alterados elevados pode influenciar a precisão de medição.



**1 Colocar as pilhas**

Abra o compartimento de pilhas e insira as pilhas de acordo com os símbolos de instalação. Observe a polaridade correta.

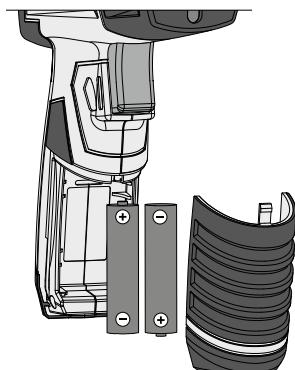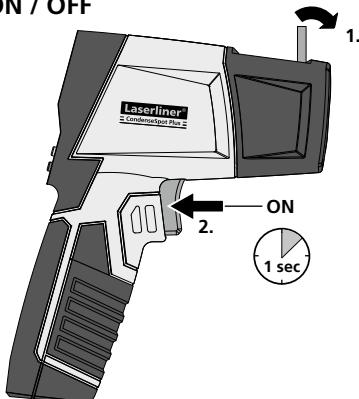**2 ON / OFF**


Desconexão automática após 15 segundos.




Assegure-se de que o sensor de humidade do ar / temperatura ambiente (4) está dobrado durante o transporte

**3 Medição permanente / Hold**

Para efectuar uma medição permanente, active o laser (ver imagem) e mantenha carregada a tecla.

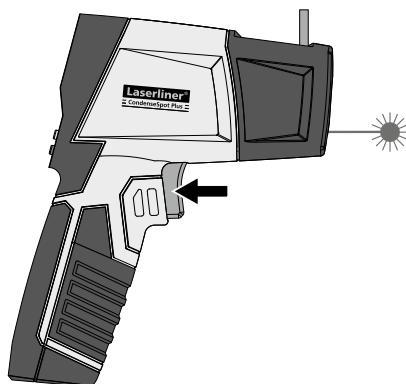

Logo que o local de medição pretendido seja detectado pelo laser alvo, solte a tecla. O valor medido é mantido.

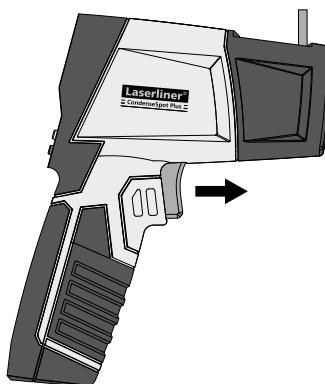**4 Ajustar o grau de emissão**


A cabeça sensora de medição integrada recebe a radiação infravermelha que cada corpo emite conforme o material/a superfície. O grau da radiação é determinado pelo grau de emissão (0,01 até 1,00). Quando é ligado pela primeira vez, o aparelho tem um pré-ajuste no grau de emissão de 0,95, que é o valor indicado para a maior parte das substâncias orgânicas e não-metais (plásticos, papel, cerâmica, madeira, borracha, tinhos, vernizes e rochas). Os materiais com graus de emissão divergentes podem ser consultados na tabela no ponto 9.

Em metais não revestidos, assim como em óxidos metálicos que, devido ao seu grau de emissão baixo e termicamente instável, só se adequam limitadamente para a medição IR, assim como em superfícies com um grau de emissão desconhecido, podem, desde que tecnicamente possível, ser aplicados vernizes ou autocolantes pretos mate, a fim de ajustar o grau de emissão em 0,95. Caso tal não seja possível, proceder à medição com um termómetro de contacto.


! Após a ligação está ajustado o grau de emissão por último selecionado. Verifique o ajuste do grau de emissão antes de cada medição.

O aparelho dispõe de uma seleção rápida de graus de emissão memorizados (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55) e de um ajuste exato entre 0,01 e 1,00.


## Seleção rápida do grau de emissão

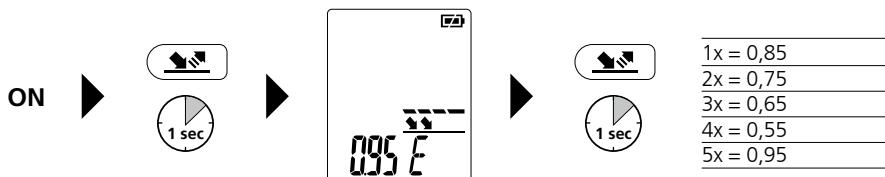

## Ajuste preciso do grau de emissão

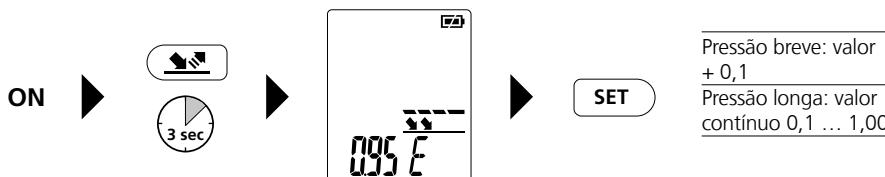

## 5 Seleção do modo

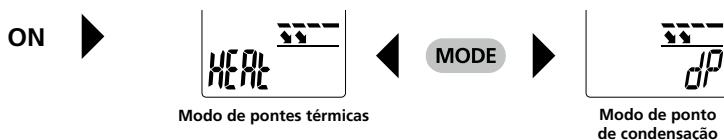


## 6 Modo de ponto de condensação / Indicador de humidade de condensação

A temperatura do ponto de condensação é a temperatura que não pode ser excedida, para que o ar possa eliminar o vapor de água contido em forma de gotas, névoa ou orvalho. A humidade de condensação forma-se portanto, p. ex., quando uma parede interior ou um intradorno da janela tem uma temperatura inferior à temperatura do ponto de condensação da divisão. Estas partes são húmidas e constituem terreno fértil para bolores e danos de material.


O CondenseSpot Plus calcula o ponto de condensação com a ajuda dos sensores integrados para a temperatura ambiente e a humidade relativa do ar. Ao mesmo tempo, a temperatura da superfície de objetos é determinada com a ajuda da medição de temperatura por infravermelhos. Com a comparação destas temperaturas podem assim ser encontrados pontos que estão sujeitos ao risco de humidade de condensação. O resultado é indicado através do indicador de humidade de condensação (b), como código de barras, e, se houver uma elevada probabilidade de surgimento de humidade de condensação, é apoiado por sinais visuais e acústicos.



Sem risco de humidade de condensação

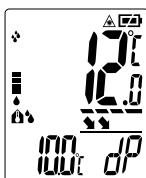

Leve risco de humidade de condensação  
O símbolo „dP“ pisca

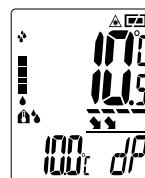

Risco de humidade de condensação  
O símbolo „dP“ pisca e um sinal soa


O indicador de humidade de condensação (b) é mostrado em todos os modos do aparelho. Assim, o aparelho indica sempre a informação sobre um risco de humidade de condensação.

## 7 Modo de pontes térmicas




Uma ponte térmica refere-se em edifícios a uma zona, p. ex. de uma parede interior, na qual o calor é transportado mais depressa para o exterior do que no resto da parede interior. A temperatura nestas zonas é mais fria, vista da perspetiva do espaço interior, e mais quente, vista de fora da casa, do que nas zonas circundantes. Esta situação muitas vezes indica um isolamento defeituoso ou insuficiente.

O CondenseSpot Plus compara para isso a temperatura ambiente com a temperatura da superfície. Se as diferenças entre as duas temperaturas forem superiores, o aparelho emite avisos em 2 níveis: na margem limiar com a indicação „CHK“ ou, se houver diferenças muito grandes, com a mudança da iluminação do display para „Azul“ ou „Vermelho“.

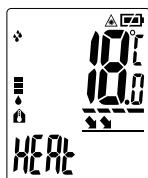

Temperatura ambiente:  
20°C

Sem ponte térmica

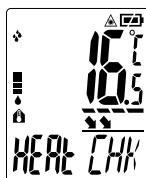

Temperatura ambiente:  
20°C

Eventual ponte térmica,  
continuar a testar a zona



Temperatura ambiente:  
20°C

Ponte térmica,  
o display acende a  
azul e um sinal soa



Temperatura ambiente:  
12°C

Ponte térmica,  
o display acende a  
vermelho e  
um sinal soa

## 8 Ajustes de menu

ON ➤ MODE  
 SET ➤ °C ➤ SET ➤ °F ➤ MODE  
 confirmar



Cont LOK

### Medição permanente

Ao ativar a função „Cont LOK“ é possível realizar medições permanentes sem carregar constantemente no gatilho.

➤ ON ➤ SET ➤ OFF ➤ MODE  
 confirmar



FAC

### Ajuste de fábrica

Com a função „FAC“ o aparelho é reposto no ajuste de fábrica.

➤ ON ➤ SET ➤ OFF ➤ ➤ SET  
 confirmar

## 9 Tabelas de graus de emissão

Valores de referência com tolerâncias

Metais					
<b>Alloy A3003</b> anodizado áspero	0,20 0,20	<b>Aço</b> ferrugento, vermelho chapa, com revestimento de níquel	0,69 0,11	<b>Ferro, fundição</b> não anodizado fusão	0,20 0,25
<b>Alumínio</b> anodizado polido	0,30 0,05	chapa, laminada aço inoxidável	0,56 0,45	<b>Inconel</b> anodizado eletropolido	0,83 0,15
<b>Aço</b> curvado a frio placa esmerilada placa polida liga (8% níquel, 18% cromo) galvanizado anodizado anodizado forte acabado de ser laminado superfície áspera, plana	0,80 0,50 0,10 0,35 0,28 0,80 0,88 0,24 0,96	<b>Chumbo</b> áspero	0,40	<b>Latão</b> polido anodizado	0,30 0,50
		<b>Cobre</b> anodizado óxido de cobre	0,72 0,78	<b>Óxido de cromo</b>	0,81
		<b>Ferro</b> anodizado com ferrugem	0,75 0,60	<b>Platina</b> preta	0,90
		<b>Ferro forjado</b> matizado	0,90	<b>Zinco</b> anodizado	0,10

Ver continuação na próxima página

**Metalóides**

<b>Água</b>	0,93	<b>Cerâmica</b>	0,95	<b>Pele humana</b>	0,98
<b>Alcatrão</b>	0,82	<b>Cimento</b>	0,95	<b>Pírita</b>	0,95
<b>Algodão</b>	0,77	<b>Faiança matizada</b>	0,93	<b>Placas de gesso cartonado</b>	0,95
<b>Alvenaria</b>	0,93	<b>Gelo</b>		<b>Plástico</b>	
<b>Amianto</b>	0,93	liso com geada forte	0,97 0,98	translúcido PE, P, PVC	0,95 0,94
<b>Areia</b>	0,95	<b>Gesso</b>	0,88	<b>Porcelana</b>	
<b>Asfalto</b>	0,95	<b>Grafita</b>	0,75	branca brilhante com cementação	0,73 0,92
<b>Barro</b>	0,95	<b>Laminado</b>	0,90	<b>Sedimento calcário arenoso</b>	0,95
<b>Basalto</b>	0,70	<b>Lâ de vídro</b>	0,95	<b>Sistema de arrefecimento</b>	
<b>Betonilha</b>	0,93	<b>Madeira</b>		anodizado preto	0,98
<b>Betão, reboco, argamassa</b>	0,93	não tratada faia aplaniada	0,88 0,94	<b>Tecido</b>	0,95
<b>Borracha</b>		<b>Mármore</b>		<b>Terra</b>	0,94
dura mole-cinzenta	0,94 0,89	preto matizado polido acinzentado	0,94 0,93	<b>Tijolo vermelho</b>	0,93
<b>Cal</b>	0,35	<b>Neve</b>	0,80	<b>Verniz</b>	
<b>Calcário</b>	0,98	<b>Papel</b>	0,96	matizado preto termo-resistente branco	0,97 0,92 0,90
<b>Carborundo</b>	0,90	<b>Papel de alcatrão</b>	0,92	<b>Verniz de transformador</b>	0,94
<b>Carvão</b>	0,85	<b>Papel de parede (papel)</b>	0,89	<b>Vidro</b>	0,90
<b>Cascalho</b>	0,95	claro		<b>Vidro de sílica</b>	0,93

**Indicações sobre manutenção e conservação**

Limpe todos os componentes com um pano levemente húmido e evite usar produtos de limpeza, produtos abrasivos e solventes. Remova a/s pilha/s antes de um armazenamento prolongado. Armazene o aparelho num lugar limpo e seco.

**Calibragem**

O medidor tem de ser calibrado e controlado regularmente para garantir a precisão dos resultados de medição. Recomendamos um intervalo de calibragem de um ano.

**Dados técnicos** (Sujeito a alterações técnicas. 04.17)

Margem de medição infravermelhos	-40°C ... 365°C
Precisão infravermelhos	-40°C ~ 0°C: $\pm (1 + 0,05/\text{deg})^\circ\text{C}$ 0°C ~ 30°C: $\pm 1^\circ\text{C} \pm 1\%$ >30°C: $\pm 2^\circ\text{C} \pm 2\%$
Indicação do ponto de condensação	-20°C ... 60°C
Óptica	12:1 (12 m distância de medição : 1 m ponto de medição)
Grau de emissão	0,1 ... 1,0, ajustável
Laser	Círculo laser de 8 pontos
Comprimento de onda do laser	650 nm
Classe de laser	2, < 1 mW
Abastecimento de energia	Pilhas 2 x 1,5 V do tipo AA
Condições de trabalho	0 ... 50°C, 80%rH, sem condensação, altura de trabalho máx. 2000 m
Condições de armazenamento	-10 ... 60°C, 80%rH, sem condensação
Dimensões (L x A x P)	150 x 205 x 60 mm
Peso (incl. pilhas)	384 g


## Disposições da UE e eliminação

O aparelho respeita todas as normas necessárias para a livre circulação de mercadorias dentro da UE.

Este produto é um aparelho elétrico e tem de ser recolhido e eliminado separadamente, conforme a diretiva europeia sobre aparelhos elétricos e eletrónicos usados.

Mais instruções de segurança e indicações adicionais em:

<http://laserliner.com/info?an=cospl>

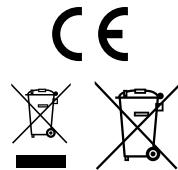

! Läs igenom hela bruksanvisningen och det medföljande häftet "Garanti och extra anvisningar". Följ de anvisningar som finns i dem. Dessa underlag ska sparas och medfölja laseranordningen om den lämnas vidare.

## Funktion/användning


CondenseSpot Plus är en infraröd temperaturmätare med integrerad hygrometer som möjliggör beröringsfri temperaturmätning av ytor och beräkning av daggpunktstemperaturen. Mätapparaten mäter mängden av utstrålad elektromagnetisk energi inom det infraröda våglängdsområdet och beräknar yttemperaturen utifrån detta. I anslutning med de integrerade sensorerna identifierar apparaten värmebryggor och kondensfukt.

## Allmänna säkerhetsföreskrifter

- Använd enheten uteslutande på avsett sätt inom specifikationerna.
- Mätinstrumenten är inga leksaker för barn. Förvara dem oåtkomligt för barn.
- Det är inte tillåtet att bygga om eller modifiera enheten, i så fall gäller inte tillståndet och säkerhetsspecifikationerna.
- Utsätt inte apparaten för mekanisk belastning, extrema temperaturer, fukt eller kraftiga vibrationer.
- Apparaten får inte längre användas om en eller flera funktioner upphör att fungera eller batteriets laddning är svag.
- Beakta förebyggande säkerhetsåtgärder från lokala resp. nationella myndigheter gällande avsedd användning av apparaten.

## Säkerhetsföreskrifter


Hantering av laser klass 2

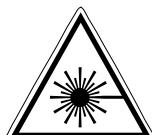

Laserstrålning!  
Titta aldrig direkt in i  
laserstrålen! Laser klass 2  
 $< 1 \text{ mW} \cdot 650 \text{ nm}$   
EN 60825-1:2014

- Observera: Titta inte in i en direkt eller reflekterad stråle.
- Rikta inte laserstrålen mot någon person.
- Om laserstrålning av klass 2 träffar ögat ska man blunda medvetet och genast vrida bort huvudet från strålen.
- Det är inte tillåtet att manipulera (ändra) laserapparaten.
- Titta aldrig med optiska apparater (lupp, mikroskop, kikare, ...) på laserstrålen eller reflexioner från den.



## Laseröppning

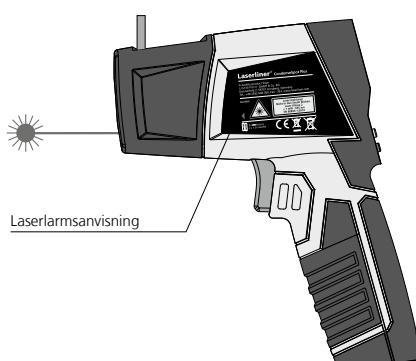

## Säkerhetsföreskrifter

Kontakt med elektromagnetisk strålning


- Mätapparaten uppfyller föreskrifter och gränsvärden för elektromagnetisk kompatibilitet i enlighet med EMC-riktlinjen 2014/30/EU.
- Lokala driftsbegränsningar, t.ex. på sjukhus, flygplan, bensinstationer eller i närheten av personer med pacemaker ska beaktas. Det är möjligt att detta kan ha en farlig påverkan på eller störa elektroniska apparater.
- Vid användning i närbild om höga spänningar eller höga elektromagnetiska växelfält kan mätningens noggrannhet påverkas.

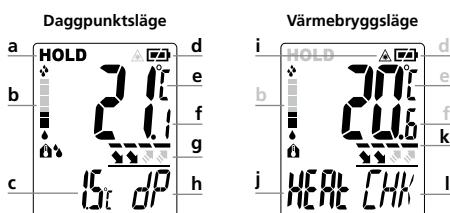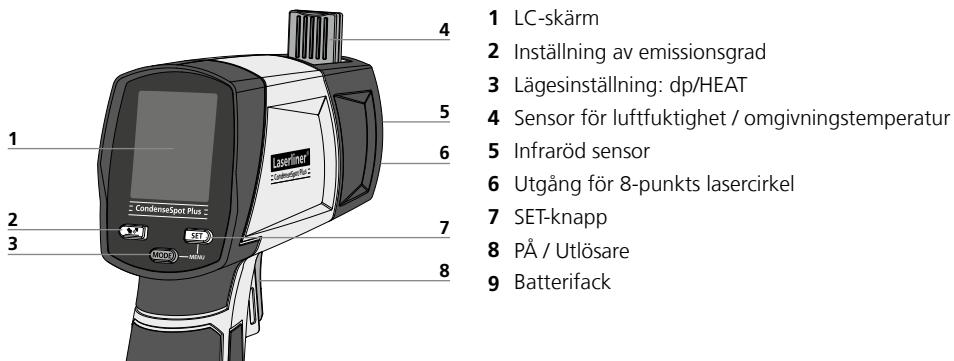


- a Hold-funktion
- b Stapeldiagram kondensfunktionsindikator
- c Daggpunktstemperatur i °C eller °F
- d Batteriladdning
- e Mätenhet °C / °F
- f Mätvärdesindikator
- g Snabbvisning av emissionsgrad
- h Daggpunktsläge
- i Laserstrålen påslagen, temperaturmätning (infraröd)
- j Värmebryggsläge
- k Indikator aktiv mätning
- l Visning LOW, CHK, HI i värmebryggsläge

## 1 Sätt i batterierna

Öppna batterifacket och lägg i batterier enligt installationssymbolerna. Tänk på att vända batteriernas poler åt rätt håll.

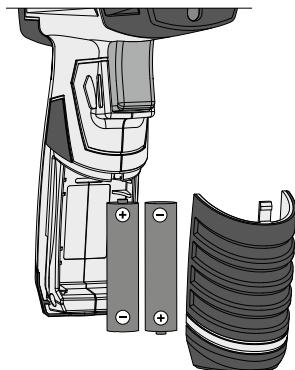

## 2 ON / OFF

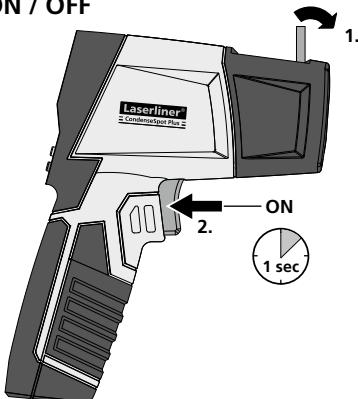


Automatisk avstängning efter 15 minuter.




Se till att sensorn för luftfuktighet/ omgivningstemperatur (4) är infälld vid transport.

## 3 Kontinuerlig mätning / Hold

För att genomföra en kontinuerligmätning – aktivera lasern (se bild) och håll knappen nertryckt.

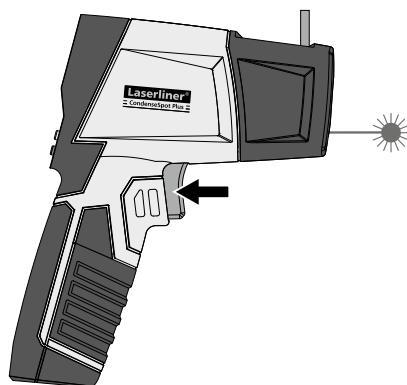

Så snart önskad mätplats registerats med mållasern släpper du upp knappen. Mätvärdet behålls.

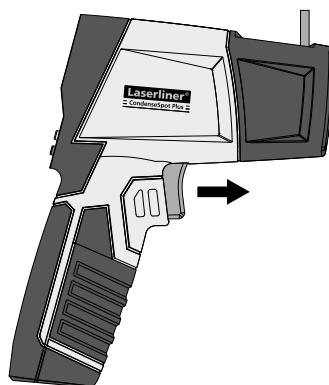

## 4 Inställning av emissionsgrad


Det integrerade sensormäthuvudet tar emot den infraröda strålningen som alla föremål avger material-/ytspecifikt. Graden av strålning bestäms av emissionsgraden (0,01 till 1,00). När mästinstrumentet först slås på är det fast inställt på en emissionsgrad på 0,95, vilket stämmer för de flesta organiska material, samt icke-metaller (plaster, papper, keramik, trä, gummi, färger, lacker samt sten). Material med avvikande emissionsgrad framgår av tabellen under punkt 9.

För obelagda metaller samt metalloxider, som på grund av låg och temperaturinstabil emissionsgrad endast i begränsad omfattning är lämpliga för IR-mätning och för ytor med obekant emissionsgrad kan man om möjligt använda lacker eller mattsvarta klistermärken för att ställa in emissionsgraden på 0,95. Om detta inte är möjligt kan man mäta med en kontakttermometer.


! Efter påslagning är senast vald emissionsgrad inställd. Kontrollera inställningen av emissionsgrad före varje mätning.

Apparaten har ett snabbval av sparade emissionsgrader (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55) samt en exakt inställning mellan 0,01 – 1,00.


## Snabbval av emissionsgrad

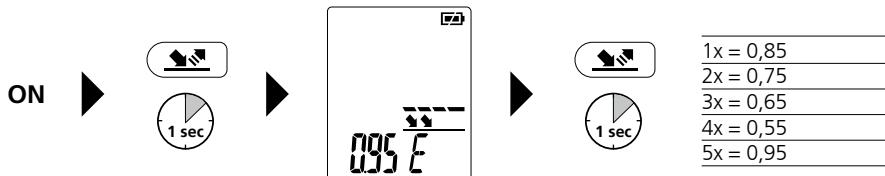

## Exakt inställning av emissionsgrad

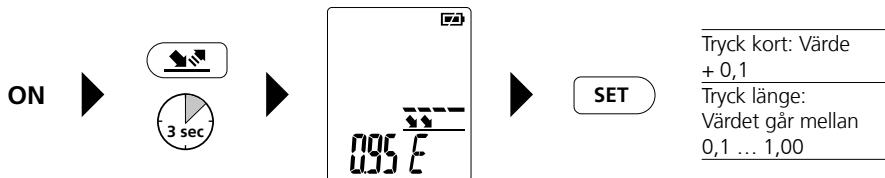

## 5 Lägesval

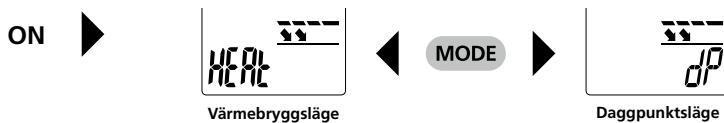

## 6 Daggpunktsläge/kondensfuktsindikator

Daggpunktstemperaturen är den temperatur som måste underskridas så att luft som finns i vattenångan i form av droppar, imma eller dagg kan avskiljas. Kondensfukt uppstår alltså t.ex. när en innervägg eller fönsterenhets uppvävar en lägre temperatur än rummets daggpunktstemperatur. Dessa ställen är därmed fuktiga och utgör en grogrund för mögel och materialskador.

CondenseSpot Plus beräknar daggpunkten med hjälp av de integrerade sensorerna för omgivningstemperatur och relativ luftfuktighet. Samtidigt bestäms yttemperaturen för objekt med hjälp av infraröd-temperaturmätning. Genom att jämföra dessa temperaturer kan man hitta ställen med risk för kondensfukt. Resultatet visas med kondensfuktsindikatorn (b) som stapeldiagram och vid större sannolikhet att kondensfukt uppträder kompletterat av optiska och akustiska signaler.



Ingen kondensfuktsrisk




Låg kondensfuktsrisk  
Symbolen "dP" blinkar



Kondensfuktsrisk  
Symbolen "dP" blinkar  
och en signal ljuder


Kondensfuktsindikatorn (b) visas i alla apparatens lägen.  
Apparaten ger därmed kontinuerligt information om en kondensfuktsrisk.

## 7 Värmebryggsläge

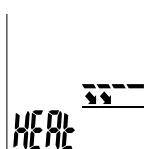

Som värmebrygga betecknar man i byggnader ett område, t.ex. en innervägg på vilken värme transportereras ut snabbare än på resten av innerväggen. Temperaturen i detta område är kallare sett inifrån rummet och ut och varmare sett utifrån huset jämfört med omkringliggande områden. Detta beror ofta på felaktig eller otillräcklig isolering.

CondenseSpot Plus jämför härvid omgivningstemperaturen med yttemperaturen. Vid stora skillnader mellan de båda temperaturerna avger apparaten varningar på 2 nivåer. I gränsområdet med anvisningen "CHK" eller vid mycket stora skillnader genom att skärbelysningen växlar mellan "Blå" och "Röd".

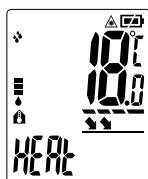

Omgivningstemperatur:  
20°C

Ingen värmebrygga



Omgivningstemperatur:  
20°C

Eventuell värmebrygga,  
Kontrollera området  
ytterligare



Omgivningstemperatur:  
20°C


Värmebrygga,  
Skärmen lyser blå och  
en signal ljuder



Omgivningstemperatur:  
12°C

Värmebrygga,  
Skärmen lyser röd och  
en signal ljuder

## 8 Menyinställningar

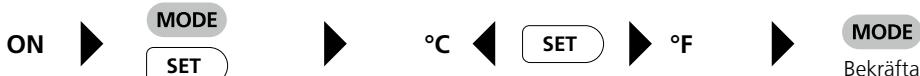

### Kontinuerlig mätning

Genom påslagning av funktionen "Cont LOK" kan kontinuerliga mätningar göras utan att man behöver trycka på och hålla nere utlösarknappen.



Kontinuerliga mätningen startas genom att kort trycka på utlösarknappen. På skärmen visas en slotssymbol. Genom att trycka på knappen igen behålls värdet (HOLD).



### Fabriksinställning

Med funktionen "FAC" återställs apparaten till fabriksinställning.



## 9 Emissionsgradstabeller

Riktvärde med toleranser

Metaller			
Aluminium oxiderad polerad	0,30 0,05	Kromoxid Legering A3003 oxiderad ojämn	0,81 0,20 0,20
Bly rätt	0,40	Mässing polerad oxiderad	0,30 0,50
Gjutjärn ej oxiderat smält	0,20 0,25	Platina svart	0,90
Inconel oxiderad elektropolerad	0,83 0,15	Smidesjärn matt	0,90
Järn oxiderat rostigt	0,75 0,60	Stål galvaniserat oxiderat starkt oxiderat nyvalsat rätt, jämn yta	0,28 0,80 0,88 0,24 0,96
Koppar oxiderad Kopparoxid	0,72 0,78	Zink oxiderat	0,10

Forts. på nästa sida

**Ickemetaller**

<b>Asbest</b>	0,93	<b>Kalksandsten</b>	0,95	<b>Plast</b>	
<b>Afslott</b>	0,95	<b>Kalksten</b>	0,98	<b>ljusgenomsläpplig</b>	0,95
<b>Basalt</b>	0,70	<b>Keramik</b>	0,95	<b>PE, P. PVC</b>	0,94
<b>Betong, puts, murbruk</b>	0,93	<b>Kiselkarbid</b>	0,90	<b>Porslin</b>	
<b>Bomull</b>	0,77	<b>Kol</b>	0,85	<b>vitglänsande</b>	0,73
<b>Cement</b>	0,95	<b>Kvartsglas</b>	0,93	<b>med lasyr</b>	0,92
<b>Gips</b>	0,88	<b>Kylkropp</b>	0,98	<b>Sand</b>	0,95
<b>Gipsskivor</b>	0,95	<b>Lack</b>		<b>Screed</b>	0,93
<b>Glas</b>	0,90	mattsvart	0,97	<b>Snö</b>	0,80
<b>Glasull</b>	0,95	värmebeständig	0,92	<b>Stengods, matt</b>	0,93
<b>Grafitt</b>	0,75	vit	0,90	<b>Tapeter (pappers) ljusa</b>	0,89
<b>Grit</b>	0,95	<b>Laminat</b>	0,90	<b>Tegelsten, röd</b>	0,93
<b>Grus</b>	0,95	<b>Marmor</b>	0,94	<b>Tjära</b>	0,82
<b>Gummi</b>		svartmatt	0,93	<b>Tjärpapp</b>	0,92
hårt	0,94	gråpolerad		<b>Ton</b>	0,95
mjukt, grått	0,89	<b>Material</b>	0,95	<b>Transformatorlack</b>	0,94
<b>Is</b>		<b>Murverk</b>	0,93	<b>Trä</b>	
blank	0,97	<b>Mänsklig hud</b>	0,98	obehandlat	0,88
med stark frost	0,98	<b>Papper</b>	0,96	Bok, hyvlad	0,94
<b>Jord</b>	0,94			<b>Vatten</b>	0,93
<b>Kalk</b>	0,35				

**Anvisningar för underhåll och skötsel**

Rengör alla komponenter med en lätt fuktad trasa och undvik användning av puts-, skur- och lösningsmedel. Ta ur batterierna före längre förvaring. Förvara apparaten på en ren och torr plats.

**Kalibrering**

Mätinstrumentet måste kalibreras och kontrolleras regelbundet för att säkerställa noggrannheten i mätresultaten. Vi rekommenderar ett kalibreringsintervall på ett år.

**Tekniska data** (Tekniska ändringar förbehålls. 04.17)

Mätområde infraröd	-40°C ... 365°C
Noggrannhet infraröd	-40°C ~ 0°C: $\pm (1 + 0.05/\text{deg})^\circ\text{C}$ 0°C ~ 30°C: $\pm 1^\circ\text{C} \pm 1\%$ >30°C: $\pm 2^\circ\text{C} \pm 2\%$
Daggpunktsvisning	-20°C ... 60°C
Optik	12:1 (12 m Mätavstånd : 1 m mätfläck)
Emissionsgrad	0,1 ... 1,0 inställningsbart
Laser	8-punkts lasersirkel
Laserväglängd	650 nm
Laserklass	2, < 1 mW
Strömförsörjning	Batterier (2 x 1,5 V, typ AA)
Arbetsbetingelser	0 ... 50°C, 80%rh, icke-kondenserande, Arbetshöjd max 2 000 m
Förvaringsbetingelser	-10 ... 60°C, 80%rh, icke-kondenserande
Mått (L x H x B)	150 x 205 x 60 mm
Vikt (inklusive batterier)	384 g

## EU-bestämmelser och kassering

Apparaten uppfyller alla nödvändiga normer för fri handel av varor inom EU.

Den här produkten är en elektrisk apparat och den måste sopsorteras enligt det europeiska direktivet för uttjänta el- och elektronikapparater.

Ytterligare säkerhets- och extra anvisningar på:

<http://laserliner.com/info?an=cospl>



! Les fullstendig gjennom bruksanvisningen og det vedlagte heftet «Garanti- og tilleggsinformasjon». Følg anvisningene som gis der. Dette dokumentet må oppbevares og leveres med dersom laserinnretningen gis videre.

## Funksjon / bruk

CondenseSpot Plus er en infrarød temperaturmåleenhet med integrert hygrometer, som muliggjør en berøringsløs temperaturmåling av overflater samt beregning av duggpunkttemperatur. Måleapparatet mäter mengden utstrålt elektromagnetisk energi og beregner ut ifra denne den overflatetemperaturen som dette resulterer i. I forbindelse med de integrerte sensorene påviser enheten varmebroer og kondens.

## Generelle sikkerhetsinstrukser

- Bruk instrumentet utelukkende slik det er definert i kapittel Bruksformål og innenfor spesifikasjonene.
- Måleinstrumentene og tilbehøret er intet leketøy for barn. De skal oppbevares utilgjengelig for barn.
- Ombygginger eller endringer på instrumentet er ikke tillatt, og i slikt tilfelle taper godkjennelsen og sikkerhetspesifikasjonen sin gyldighet.
- Ikke utsett instrumentet for mekaniske belastninger, enormtemperaturer, fuktighet eller sterke vibrasjoner.
- Apparatet må umiddelbart tas ut av bruk ved feil på en eller flere funksjoner eller hvis batteriet er svakt.
- Følg sikkerhetsforskriftene for fagmessig bruk av apparatet fra lokale og nasjonale myndigheter.


## Sikkerhetsinstrukser

Omgang med laser klasse 2



- OBS: Ikke se inn i den direkte eller reflekterte strålen.
- Laserstrålen må ikke rettes mot personer.
- Dersom laserstråler av klasse 2 treffer øyet, så må øynene lukkes bevisst, og hodet må øyeblinkelig beveges ut av strålen.
- Manipulasjoner (endringer) av laserinnretningen er ikke tillatt.
- Se aldri på laserstrålen eller refleksjonene med optiske apparater (lupe, mikroskop, kikkert, ...).



### Uttaksåpning laser

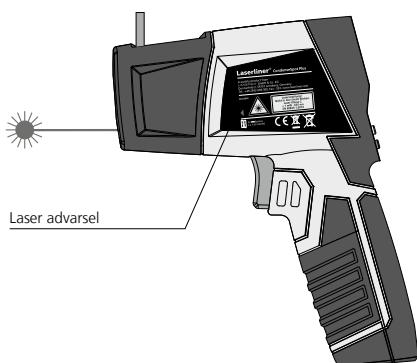

## Sikkerhetsinstrukser

Omgang med elektromagnetisk stråling


- Måleinstrumentet tilfredsstiller forskriftene og grenseverdiene for elektromagnetisk kompatibilitet iht. EMC-direktivet 2014/30/EU.
- Vær oppmerksom på lokale innskrenkninger når det gjelder drift, eksempelvis på sykehus, i fly, på bensinstasjoner eller i nærheten av personer med pacemaker. Farlig interferens eller forstyrrelse av elektroniske enheter er mulig.
- Ved bruk i nærheten av høy spenning eller under høye elektromagnetiske vekselfelt kan målenøyaktigheten påvirkes.

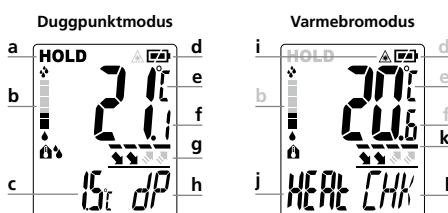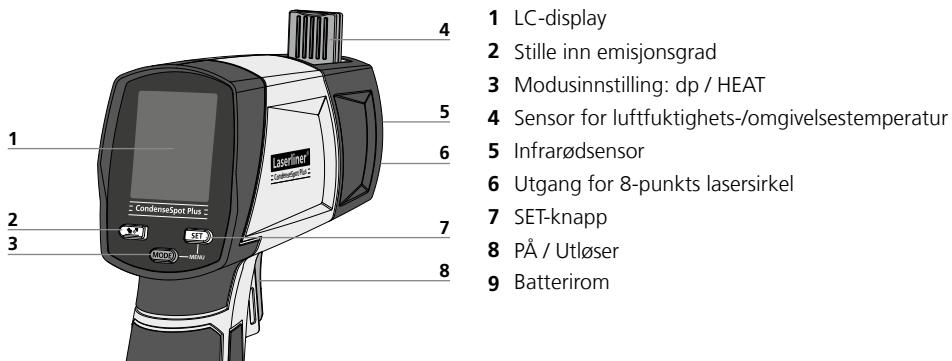


- a Holdefunksjon
- b Søylediagram for kondensindikator
- c Duggpunkttemperatur i °C eller °F
- d Batterilading
- e Måleenhet °C / °F
- f Visning av måleverdi
- g Hurtigvisning av emisjonsgrad
- h Duggpunktmodus
- i Laserstrålen slått på, temperaturmåling (infrarød)
- j Varmebromodus
- k Indikator for aktiv måling
- l Visning av LOW, CHK, HI i varmebromodus

## 1 Innlegging av batterier

Åpne batterirommet og sett inn batteriene ifølge installasjonssymbolene. Sørg for at polene blir lagt riktig.

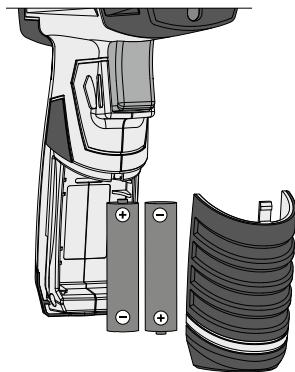

## 2 ON / OFF

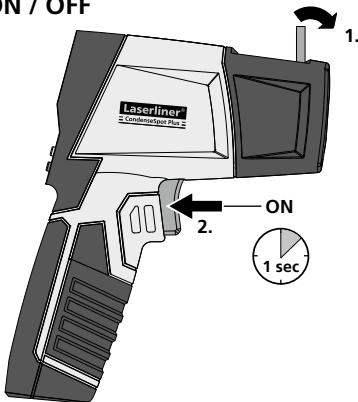


Automatisk utkobling etter 15 sekunder




Påse at sensoren for luftfuktighets-/omgivelsestemperatur (4) er vippet inn under transport

## 3 Kontinuerlig måling / Hold

Til gjennomføring av en kontinuerlig måling må laseren aktiveres se (illustrasjon), og knappen må holdes trykket.

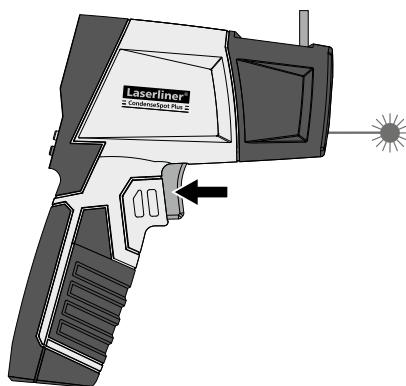

Så snart det ønskede målepunktet er registrert med mållaseren, slippes knappen. Den målte verdien holdes.

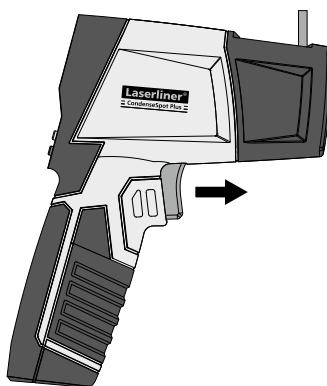

## 4 Stille inn emisjonsgraden


Det integrerte sensormålehodet mottar den infrarøde strålingen som ethvert legeme utstråler, material-/overflatespesifikt. Graden på utstrålingen beregnes av emisjonsgraden (0,01 til 1,00). Ved første gangs innkobling er enheten innstilt på en emisjonsgrad på 0,95, noe som er relevant for de fleste organiske stoffer samt ikke-metaller (plast, papir, keramikk, trevirke, gummi, maling, lakk og stein). Materialer med avvikende emisjonsgrader finner du i tabellen under punkt 9.

Når det gjelder metaller uten belegg samt metalloksider som på grunn av sin lave samt temperaturustabile emisjonsgrad kun under visse forutsetninger er egnet for IR-målingen, samt overflater med ukjent emisjonsgrad, kan det, i den grad det er mulig, påføres lakk eller mattsorte klistremerker for å sette emisjonsgraden til 0,95. Er dette ikke mulig, utfør målingen med et kontakttermometer.


- ! Etter innkobling er den sist valgte emisjonsgraden innstilt. Kontroller innstillingen av emisjonsgraden før hver måling.

Enheten har en hurtigvalgfunksjon for lagrede emisjonsgrader (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55) samt en nøyaktig innstilling mellom 0,01 – 1,00.


## Hurtigvalg av emisjonsgrad

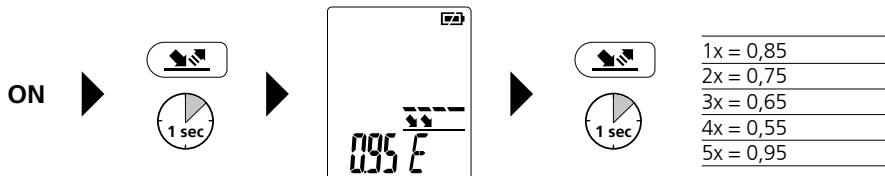

## Presis innstilling av emisjonsgrad

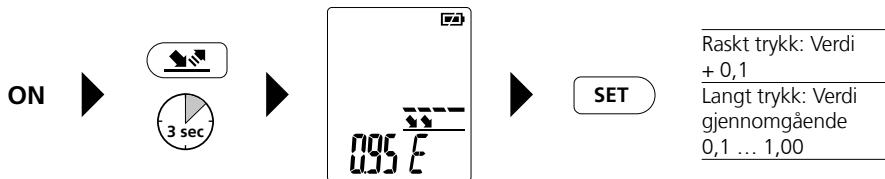

## 5 Modusvalg

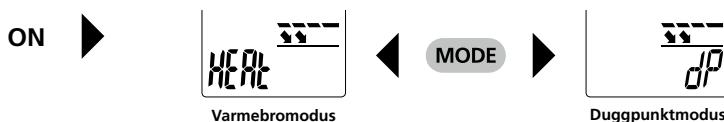

## 6 Duggpunktmodus/kondensindikator

Duggpunkttemperatur er temperaturen som må underskrides for at luft skal kunne utskille vanndamp i form av små dråper, tåke eller dugg. Kondens oppstår med andre ord f.eks. når en innvendig vegg eller vindusfordypning har lavere temperatur enn rommets duggpunkttemperatur. Disse stedene er da fuktige og danner grobunn for mugg og materialskader.


CondenseSpot Plus beregner duggpunktet ved hjelp av de integrerte sensorene for omgivelsestemperatur og relativ luftfuktighet. Samtidig bestemmes overflatetemperaturen på objekter ved hjelp av infrarød temperaturmåling. Ved å sammenligne disse temperaturene er det mulig å påvise steder der det kan være fare for kondens. Resultatet vises som søylediagram av kondensindikatoren (b) samt ved høy sannsynlighet for kondens ved hjelp av optiske og akustiske signaler.



Ingen fare for kondens



Liten fare for kondens  
Symbololet "dP" blinker

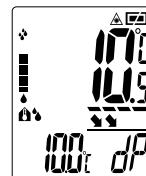

Fare for kondens  
Symbololet "dP" blinker og  
det høres et signal


Kondensindikatoren (b) vises i alle enhetens moduser.  
Enheten avgir dermed kontinuerlig informasjon om faren for kondens.

## 7 Varmebromodus




I bygninger betegnes varmebro som et område f.eks. på en innvendig vegg der varmen transporteres raskere ut enn fra resten av veggen. Sett innenfra er temperaturen på slike områder kaldere enn områdene rundt. Sett utenfra er den varmere enn områdene rundt. Dette tyder ofte på manglende eller utilstrekkelig isolering.

CondenseSpot Plus sammenligner omgivelsestemperaturen med overflatetemperaturen. Er det stor forskjell i de to temperaturene, avgir enheten advarsler i 2 trinn. I grenseområder vises henvisningen "CHK", og ved svært store forskjeller går displaybelysningen over til blått eller rødt.

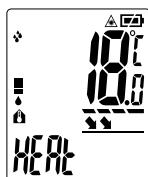

Omgivelsestemperatur:  
20°C

Ingen varmebro

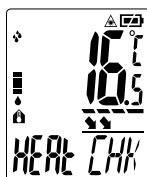

Omgivelsestemperatur:  
20°C

Eventuell varmebro,  
Fortsett kontroll av  
området



Omgivelsestemperatur:  
20°C


Varmebro,  
Displayet lyser blått og  
det høres et signal



Omgivelsestemperatur:  
12°C


Varmebro,  
Displayet lyser rødt og  
det høres et signal

## 8 Menyinnstillinger

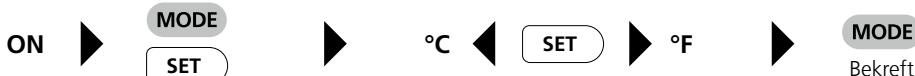

### Kontinuerlig måling

Ved å slå på funksjonen "Cont LOK" kan det utføres kontinuerlig måling. Du trenger da ikke trykke gjentatte ganger på utløserknappen.

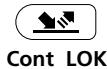


Du starter en kontinuerlig måling ved å trykke raskt på utløserknappen. Det vises et låsesymbol i displayet. Trykk en gang til for å holde verdien (HOLD).



### Fabrikkinnstilling

Funksjonen "FAC" setter enheten tilbake til fabrikkinnstilling.

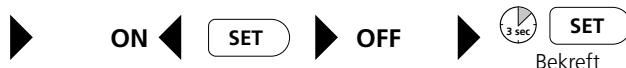

## 9 Tabeller over emisjonsgrader Veiledende verdier med toleranser

Metaller				
<b>Alloy A3003</b> oksidert ruet	0,20 0,20	<b>Jern smidd</b> matt	0,90	<b>Sink</b> oksidert
<b>Aluminium</b> oksidert polert	0,30 0,05	<b>Jern, støpejern</b> ikke oksidert Smelte	0,20 0,25	<b>Stål</b> kaldrullet slipt plate polert plate
<b>Bly</b> ru	0,40	<b>Kobber</b> oksidert Kobberoksid	0,72 0,78	legering (8% nikkel, 18% krom) galvanisert
<b>Inconel</b> oksidert elektropolert	0,83 0,15	<b>Kromoksid</b>	0,81	0,35 0,28
<b>Jern</b> oksidert med rust	0,75 0,60	<b>Messing</b> polert oksidert	0,30 0,50	0,80 0,50 0,10
		<b>Platina</b> sort	0,90	sterkt oksidert nyvalset ru, jvn flate rusten, rød blikk, nikkelbelagt blikk, valset Rustfritt stål

Fortsettelse se neste side

**Ikke-metaller**

<b>Asbest</b>	0,93	<b>Kalkstein</b>	0,98	<b>Plast</b>	0,95
<b>Afslatt</b>	0,95	<b>Karborundum</b>	0,90	gjennomskinnelig PE, P, PVC	0,94
<b>Basalt</b>	0,70	<b>Keramikk</b>	0,95		
<b>Betong, puss, mørtel</b>	0,93	<b>Kjølelegeme</b>	0,98	<b>Porselen</b>	0,73
<b>Betonggolv</b>	0,93	sort oksidert	0,85	hvit skinnende med lasur	0,92
<b>Bomull</b>	0,77	<b>Kvartsglass</b>	0,93	<b>Pukk</b>	0,95
<b>Gips</b>	0,88	<b>Lakk</b>	0,97	<b>Sand</b>	0,95
<b>Gipsplater</b>	0,95	matt sort	0,92	<b>Sement</b>	0,95
<b>Glass</b>	0,90	varmebestandig	0,90	<b>Snø</b>	0,80
<b>Glassull</b>	0,95	hvit		<b>Steingods matt</b>	0,93
<b>Grafitt</b>	0,75	<b>Laminat</b>	0,90	<b>Stoff</b>	0,95
<b>Grus</b>	0,95	<b>Leire</b>	0,95	<b>Tapet (papir) lys</b>	0,89
<b>Gummi</b> hard myk-grå	0,94 0,89	<b>Marmor</b>	0,94 0,93	<b>Tjære</b>	0,82
<b>Is</b> glatt med sterk frost	0,97 0,98	sort mattert gråaktig polert		<b>Tjærepapir</b>	0,92
<b>Jord</b>	0,94	<b>Menneskehud</b>	0,98	<b>Transformatorlakk</b>	0,94
<b>Kalk</b>	0,35	<b>Murstein rød</b>	0,93	<b>Tre</b> ubehandlet Bok høvlet	0,88 0,94
<b>Kalksandstein</b>	0,95	<b>Murverk</b>	0,93	<b>Vann</b>	0,93
		<b>Papir</b>	0,96		

**Informasjon om vedlikehold og pleie**

Rengjør alle komponenter med en lett fuktet klut. Unngå bruk av pusse-, skurre- og løsemidler. Ta ut batteriet/batteriene før lengre lagring. Oppbevar apparatet på et rent og tørt sted.

**Kalibrering**

Måleinstrumentet må kalibreres og kontrolleres regelmessig, for å sikre måleresultatenes nøyaktighet. Vi anbefaler et kalibreringsintervall på ett år.

**Tekniske data** (Det tas forbehold om tekniske endringer. 04.17)

Måleområde infrarød	-40°C ... 365°C
Nøyaktighet infrarød	-40°C ~ 0°C: $\pm (1 + 0.05/\text{deg})^\circ\text{C}$ 0°C ~ 30°C: $\pm 1^\circ\text{C} \pm 1\%$ >30°C: $\pm 2^\circ\text{C} \pm 2\%$
Visning duggpunkt	-20°C ... 60°C
Optikk	12:1 (12 m måleavstand : 1 m måleflekk)
Emisjonsgrad	0,1 ... 1,0 innstillbar
Laser	8-Punkts lasersirkel
Laserbølgelengde	650 nm
Laserklasse	2, < 1 mW
Strømforsyning	Batterier 2 x 1,5 V type AA
Arbeidsbetingelser	0 ... 50°C, 80%rH, ikke kondenserende, Arbeidshøyde maks. 2000 m
Lagringsbetingelser	-10 ... 60°C, 80%rH, ikke kondenserende
Mål (B x H x D)	150 x 205 x 60 mm
Vekt (inkl. batterier)	384 g

## EU-krav og kassering

Apparatet oppfyller alle nødvendige normer for fri samhandel innenfor EU.

Dette produktet er et elektroapparat og må kildesorteres og avfallsbehandles tilsvarende ifølge det europeiske direktivet for avfall av elektrisk og elektronisk utstyr.

Ytterligere sikkerhetsinstrukser og tilleggsinformasjon på:

<http://laserliner.com/info?an=cospl>



! Kullanım kılavuzunu ve ekte bulunan „Garanti Bilgileri ve Diğer Açıklamalar“ defterini lütfen tam olarak okuyunuz. İçinde yer alan talimatları dikkate alınır. Bu belge saklanmak zorundadır ve lazer tesisatı elden çıkarıldığında beraberinde verilmelidir.

## Fonksiyon / Kullanım


CondenseSpot Plus, tümleşik higrometreli bir enfrajuj termometresi olup temassız bir şekilde yüzey ısısı ölçümleri ve çiğ noktası sıcaklığının hesaplanmasılığını sağlamaktadır. Ölçüm cihazı, enfrajuj dalga boyutu alanında yansıyan elektro manyetik enerjinin miktarını ölçerek bu değerden sonuç olarak çıkan yüzey ısısını hesaplar. Dahili sensörler ile birlikte cihaz ıslı köprüleri ve yoğunlaşma rutubetini belirler.

## Genel güvenlik bilgileri

- Cihazı sadece kullanım amacına uygun şekilde teknik özellikleri dahilinde kullanınız.
- Ölçüm cihazları ve aksesuarları çocuk oyuncakları değildir. Çocukların erişiminden uzak bir yerde saklayınız.
- Cihaz üzerinde değişiklikler veya yapısal değiştirmeler yasaktır. Bu durumda cihazın onay belgesi ve güvenlik spesifikasyonu geçerliliğini kaybetmektedir.
- Cihazı mekanik yük'lere, aşırı sıcaklıklara, neme veya şiddetli titreşimlere maruz bırakmayın.
- Bir veya birden fazla fonksiyonu arıza gösterdiğinde ya da batarya doluluğu zayıf olduğunda cihazın bir daha kullanılmaması gerekmektedir.
- Cihazın uygun kullanımı ile ilgili yerel ya da ulusal geçerli güvenlik düzenlemelerini dikkate alınır.


## Emniyet Direktifleri

Sınıf 2'ye ait lazerlerin kullanımı

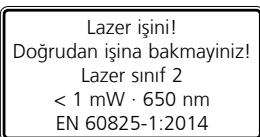

- Dikkat: Lazer ışınına veya yansıyan ışına direkt olarak bakmayın.
- Lazer ışınıni insanların üstüne doğrultmayın.
- 2 sınıfı lazer ışını gözle vurduğunda gözlerin bilinçli olarak kapatılması ve basınç derhal ışından dışarı çevrilmesi gerekmektedir.
- Lazer tesisatı üzerinde her türlü manipülasyon (değişiklik) yasaktır.
- Lazer ışınlarına veya yansımalarına (/refleksyonlarına) asla optik cihazlar (büyüteç, mikroskop, dürbün, ...) aracılığıyla bakmayın.

### Lazer çıkış ağızı

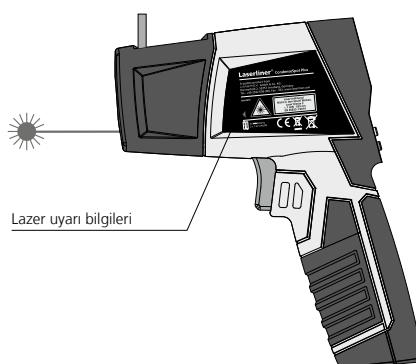

## Emniyet Direktifleri



Elektromanyetik ışınlar ile muamele

- Cihaz, elektromanyetik uyumluluğa Piyasaya Arzına İlişkin 2014/30/AB (EMC) sayılı direktifinde belirtilen, elektromanyetik uyumluluğa dair yönetmeliklere ve sınır değerlerine uygundur.
- Mekansal kullanım kısıtlamalarının, örn. hastanelerde, uçaklarda, benzin istasyonlarında veya kalp pili taşıyan insanların yakınında, dikkate alınması gerekmektedir. Elektronik cihazların tehlikeli boyutta etkilenmeleri veya arızalanmaları mümkün değildir.
- Yüksek gerilimlerin veya yüksek elektromanyetik dalgalı akım alanlarının yakınılarında kullanılması ölçüm doğruluğunu etkileyebilir.



**1 Pilleri yerleştiriniz**

Pil yuvasını açınız ve pilleri gösterilen şekillere uygun bir şekilde yerleştiriniz. Bu arada kutupların doğru olmasına dikkat ediniz.

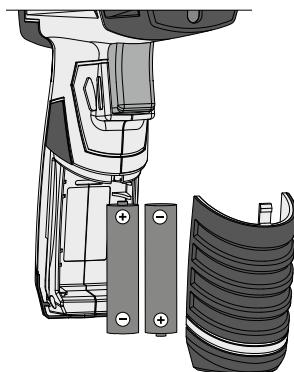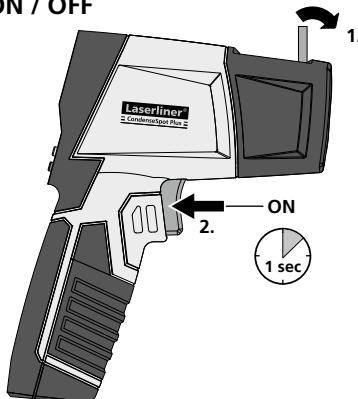**2 ON / OFF**


Otomatik kapanma 15 saniye sonra.




Hava nemi / Çevre sıcaklığı sensörünün (4) transport esnasında içe katlı olmasına dikkat ediniz.

**3 Sürekli ölçüm / Hold**

Sürekli ölçüm gerçekleştirmek için Lazeri etkin hale getirip (şekle bakınız) tuşu basılı tutunuz.

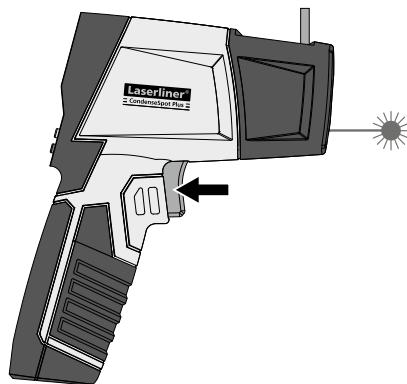

İstenilen ölçüm yeri hedef lazeri ile algılandıkten sonra, tuşu bırakınız. Ölçülen değer tutulur.

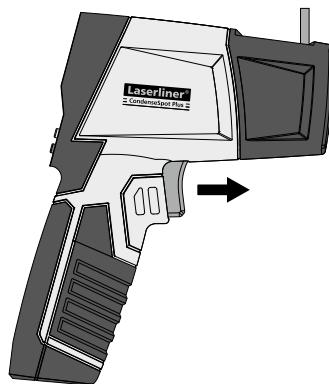**4 Emisyon derecesinin ayarlanması**


Dahili sensör ölçüm kafası her cismin malzemesine/yüzeyine özgün yaydığı enfraruj ışığını algılar. İşin yayılmasının derecesini emisyon derecesi tarafınca belirlenir (0,01 - 1,00). Cihaz ilk çalıştırıldığında 0,95'lik bir emisyon derecesine ön ayarlıdır, bu da genelde bir çok organik madde ve de plastik, seramik, ahşap, lastik ve çeşitli taşlar için uygun bir değerdir. Emisyon dereceleri bunun dışında olan malzemeleri tabloda sayı 9 altında görebilirsiniz.

Düşük ve sıcaklığı sabit olmayan emisyon derecelerinden dolayı şartlı olarak ER ölçümü için uygun olan kaplanmamış metallerde ve metal oksitlerde ve de emisyon derecesi bilinmeyen yüzeylerde, mümkün olduğu takdirde emisyon derecesini 0,95'e getirmek için boyalı veya mat siyah yapışkanlar uygulanabilir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda bir kontak termometresi ile ölçüm yapılmalıdır.


**!** Cihaz çalıştırıldığında son olarak seçilmiş olan emisyon derecesine ayarlıdır. Her ölçüm öncesinde emisyon derecesinin ayarını kontrol ediniz.

Cihaz kaydedilen emisyon derecelerine (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55) hızlı erişime ve de 0,01 – 1,00 arası kesin ayar imkanına sahiptir.


## Hızlı seçim emisyon derecesi

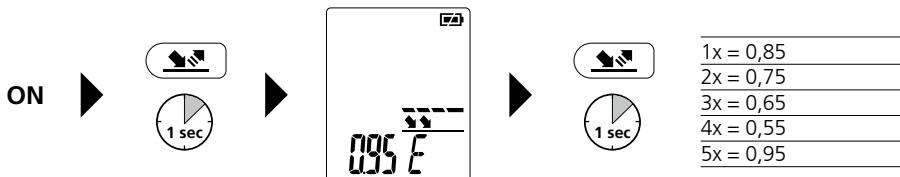

## Emisyon derecesinin tam ayarı

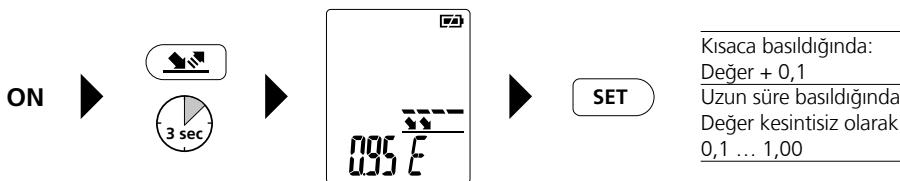

## 5 Mod seçimi

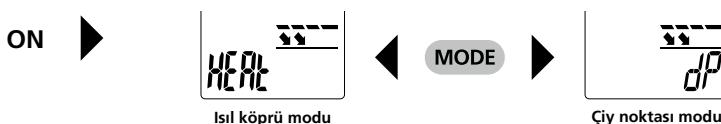

## 6 Çığ noktası modu / Yoğuşma rutubeti indikatörü

Çığ noktası sıcaklığı, havanın içerdiği su buharını damlacıklar, sis veya çığ halinde bırakabilmesi için altına düşmesi gereken sıcaklık derecesidir. Yoğuşma rutubeti örn. bir iç duvarın veya cam çevresinin odanın çığ noktası sıcaklığından daha düşük sıcaklığı sahip olduğunda oluşur. Bu alanlar nemli olduklarından mantar oluşumuna ve malzeme hasarına zemin oluştururlar.


CondenseSpot Plus cihazı, dahili çevre sıcaklığı ve nispi nem oranı sensörleri sayesinde çi noktası sıcaklığını hesaplar. Aynı zamanda binaların yüzey sıcaklığı da enfraju sıcaklık ölçümü sayesinde belirlenir. Bu sıcaklıkların kıyaslanması ile yoğunuma rutubeti tehlikesi oluşturabilecek alanlar belirlenebilir. Sonuç yoğunuma rutubeti indikatörü tarafından ölçek çubuğu olarak gösterilir ve yoğunuma rutubeti oluşumu olasılığının yüksek olduğu durumlarda optik ve akustik sinyaller ile desteklenir.



Yoğunuma rutubeti tehlikesi yok



Yoğunuma rutubeti tehlikesi  
hafif boyutta  
„dP“ simbolü yanıp söner

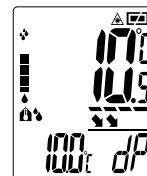


Yoğunuma rutubeti tehlikesi  
„dP“ simbolü yanıp söner  
ve bir sinyal duyulur

Yoğunuma rutubeti indikatörü (b) cihazın her modunda gösterilmektedir.

Cihaz bu şekilde sürekli yoğunuma rutubeti tehlikesine dair bilgiyi göstermektedir.

## 7 Isıl köprü modu

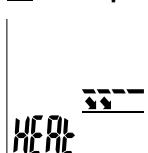


Isıl köprü olarak, binaların örn. bir iç duvar alanının ısısı diğer alanlardan daha hızlı dışarıya taşımısi durumu tanımlanır. Bu alanların sıcaklığı etrafındaki alanlara göre, mekan içinde bakıldığından daha soğuk ve bina dışından bakıldığından daha sıcaktır. Bu durum genelde eksik veya yetersiz yalıtima işaretettir.

CondenseSpot Plus cihazı bunun için çevre sıcaklığını yüzey sıcaklığı ile karşılaştırır. Bu iki sıcaklık arasındaki daha büyük farklılıklarda cihaz 2 kademeli olarak uyarı verir. Sınır değer alanlarında „CHK“ uyarısı ile çok büyük farklılıklarda ise ekran ışığının „mavi“ veya „kırmızı“ renge dönüşmesi ile.



Çevre Sıcaklığı: 20°C  
Isıl köprü yok

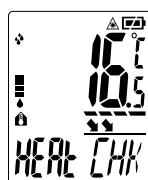

Çevre Sıcaklığı: 20°C  
Muhtemel isıl köprü,  
Alanı denetlemeye  
devam edin



Çevre Sıcaklığı: 20°C  
Isıl köprü,  
Ekran mavi renkte yanar  
ve bir sinyal duyulur



Çevre Sıcaklığı: 12°C  
Isıl köprü,  
Ekran kırmızı renkte  
yanar ve bir sinyal  
duyulur

## 8 Menü ayarları

ON ➤ MODE  
SET

➤ °C < SET ➤ °F ➤ MODE  
onayla

Cont LOK

### Sürekli ölçüm

„Cont LOK“ fonksiyonunun açılması ile tetikleme tuşuna sürekli basmak zorunda kalmadan sürekli ölçümler yapılabilir.

➤ ON < SET ➤ OFF ➤ MODE  
onayla

Sürekli ölçüm, tetikleme tuşuna kısaca basılarak başlatılır. Ekranda bir kilit simbolü belirir. Tekrar basıldığındáda değer tutulur (HOLD).

FAC

### Fabrika Ayarları

„FAC“ fonksiyonu ile cihaz fabrika ayarlarına geri döndürülür.

➤ ON < SET ➤ OFF ➤ 3 sec ➤ SET  
onayla

## 9 Emisyon Derecesi Tabloları Toleranslı kılavuz değerleri

### Metaller

<b>Alloy A3003</b> oksitlenmiş sertleştirilmiş	0,20 0,20	<b>Çelik</b> aşırı oksitlenmiş taze haddelenmiş sert, düz alan paslı, kırmızı Saç, Nikel kaplamalı Saç, haddelenmiş Değerler çelik, paslanmaz	0,88 0,24 0,96 0,69 0,11 0,56 0,45	<b>Demir, dövülmüş mat</b>	0,90
<b>Alüminyum</b> oksitlenmiş cilalanmış	0,30 0,05	<b>Çinko</b> oksitlenmiş	0,10	<b>Inconel</b> oksitlenmiş elektro cilalanmış	0,83 0,15
<b>Bakır</b> oksitlenmiş Bakır oksit	0,72 0,78	<b>Demir</b> oksitlenmiş paslı	0,75 0,60	<b>Krom oksit</b>	0,81
<b>Çelik</b> soğuk bükülmüş zımparalanmış levha parlatılmış levha Alaşım (%8 Nikel, %18 krom) galvanize oksitlenmiş	0,80 0,50 0,10 0,35 0,28 0,80	<b>Demir, Döküm</b> oksitlenmemiş Eriyik	0,20 0,25	<b>Kurşun</b> sert	0,40
				<b>Pirinç</b> cilalanmış oksitlenmiş	0,30 0,50
				<b>Platin</b> siyah	0,90

Devamı için bir sonraki sayfaya bakınız

**Ametaller**

<b>Ahşap</b> işlenmemiş Kayan yontulmuş	0,88 0,94	<b>Kar</b> 0,80	<b>Mermi</b> siyah matlaştırılmış griye benzer cıalanmış	0,94 0,93
<b>Alçı</b>	0,88	<b>Karborundum</b> 0,90	<b>Micir</b> 0,95	
<b>Alçı karton plakalar</b>	0,95	<b>Kağıt</b> tüm renkler 0,96	<b>Pamuk</b> 0,77	
<b>Asbest</b>	0,93	<b>Kil</b> 0,95	<b>Plastik</b> İşik geçiren PE, P, PVC 0,95 0,94	
<b>Asfalt</b>	0,95	<b>Kireç</b> 0,35	<b>Porselen</b> beyaz paralak cılıtlı 0,73 0,92	
<b>Bazalt</b>	0,70	<b>Kireç tuğası</b> 0,98	<b>Seramik</b> 0,95	
<b>Beton, Sıva, Harç</b>	0,93	<b>Kum</b> 0,95	<b>Soğutma petekleri</b> siyah eloksal tabakalı 0,98	
<b>Buz</b> düz/kaygan asın donuk	0,97 0,98	<b>Kum-Kireç tuğası</b> 0,95	<b>Su</b> 0,93	
<b>Cam</b>	0,90	<b>Kumaş</b> 0,95	<b>Şap</b> 0,93	
<b>Cam yünü</b>	0,95	<b>Kuvars cam</b> 0,93	<b>Toprak</b> 0,94	
<b>Çakıl</b>	0,95	<b>Kömür</b> oksitlenmemiş 0,85	<b>Transformatör lak</b> 0,94	
<b>Cimento</b>	0,95	<b>Kırmızı tuğla</b> 0,93	<b>Zift</b> 0,82	
<b>Çini mat</b>	0,93	<b>Lak</b> mat siyah isiya dayanıklı beyaz 0,97 0,92 0,90	<b>Ziftli kağıt</b> 0,92	
<b>Duvar</b>	0,93	<b>Laminat</b> 0,90		
<b>Duvar kağıdı açık renk</b>	0,89	<b>Lastik</b> sert yumuşak-gri 0,94 0,89		
<b>Grafit</b>	0,75			
<b>İnsan cildi</b>	0,98			

**Bakıma koruma işlemlerine ilişkin bilgiler**

Tüm bileşenleri hafifçe nemlendirilmiş bir bez ile temizleyin ve temizlik, ovalama ve çözücü maddelerinin kullanımından kaçının. Uzun süreli bir depolama öncesinde bataryaları çıkarınız. Cihazı temiz ve kuru bir yerde saklayınız.

**Kalibrasyon**

Ölçüm cihazının düzenli olarak kalibre edilmesi gerekmektedir, ki ölçüm sonuçlarının doğruluğu sağlanabilinsin. Bizim tavsiyemiz bir yıllık ara ile kalibre edilmesidir.

**Teknik özellikler** (Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. 04.17)

Enfraruj Ölçüm Aralığı	-40°C ... 365°C
Enfraruj Hassasiyeti	-40°C ~ 0°C: $\pm (1 + 0,05/\text{deg})^\circ\text{C}$ 0°C ~ 30°C: $\pm 1^\circ\text{C} \pm 1\%$ >30°C: $\pm 2^\circ\text{C} \pm 2\%$
Çiy Noktası Gösterimi	-20°C ... 60°C
Optik	12:1 (12 m Ölçüm mesafesi : 1 m Ölçüm yeri)
Emisyon Derecesi	0,1 ... 1,0 ayarlanabilir
Lazer	8 Nokta Lazer Dairesi
Lazer Dalga Boyutu	650 nm
Lazer sınıfı	2, < 1 mW
Elektrik Beslemesi	Piller 2 x 1,5 V Tip AA
Çalıştırma şartları	0 ... 50°C, 80%RH, yoğuşmasız, Çalışma yüksekliği maks. 2000 m
Saklama koşulları	-10 ... 60°C, 80%RH, yoğuşmasız
Ebatlar (G x Y x D)	150 x 205 x 60 mm
Ağırlığı (piller dahil)	384 g

## AB Düzenlemeleri ve Atık Arıtma

Bu cihaz, AB dahilindeki serbest mal ticareti için geçerli olan tüm gerekli standartların istemlerini yerine getirmektedir.

Bu ürün elektrikli bir cihaz olup Avrupa Birliği'nin Atık Elektrik ve Elektronik Eşyalar Direktifi uyarınca ayrı olarak toplanmalı ve bertaraf edilmelidir.

Diğer emniyet uyarıları ve ek direktifler için:

<http://laserliner.com/info?an=cospl>



! Просим Вас полностью прочитать инструкцию по эксплуатации и прилагаемую брошюру „Информация о гарантии и дополнительные сведения“. Соблюдать содержащиеся в этих документах указания. Этот документ необходимо сохранить и передать при передаче лазерного устройства.

## **Назначение / применение**

CondenseSpot Plus - это инфракрасный термометр с встроенным гигрометром, предназначенный для бесконтактного измерения температуры поверхностей и расчета точки росы. Измерительный прибор замеряет количество излучённой электромагнитной энергии в инфракрасной области спектра и высчитывает на этой основе получаемую температуру поверхности. В сочетании сстроенными датчиками прибор обнаруживает тепловые мости и конденсат.

## **Общие указания по технике безопасности**

- Прибор использовать только строго по назначению и в пределах условий, указанных в спецификации.
- Измерительные приборы и принадлежности к ним - не игрушка.  
Их следует хранить в недоступном для детей месте.
- Вносить в прибор любые изменения или модификации запрещено, в противном случае допуск и требования по технике безопасности утрачивают свою силу.
- Не подвергать прибор механическим нагрузкам, чрезмерным температурам, влажности или слишком сильным вибрациям.
- Работа с прибором в случае отказа одной или нескольких функций или при низком заряде батареи строго запрещена.
- Обязательно соблюдать меры предосторожности, предусмотренные местными или национальными органами надзора и относящиеся к надлежащему применению прибора.

## **Правила техники безопасности**


Обращение с лазерами класса 2



Лазерное излучение!  
Избегайте попадания  
луча в глаза!  
Класс лазера 2  
 $< 1 \text{ мВт} \cdot 650 \text{ нм}$   
EN 60825-1:2014

- Внимание: Запрещается направлять прямой или отраженный луч в глаза.
- Запрещается направлять лазерный луч на людей.
- Если лазерное излучение класса 2 попадает в глаза, необходимо закрыть глаза и немедленно убрать голову из зоны луча.
- Любые манипуляции с лазерным устройством (его изменения) запрещены.
- Ни в коем случае не смотреть в лазерный луч при помощи оптических приборов (лупы, микроскопа, бинокля, ...).

Выходное отверстие лазера

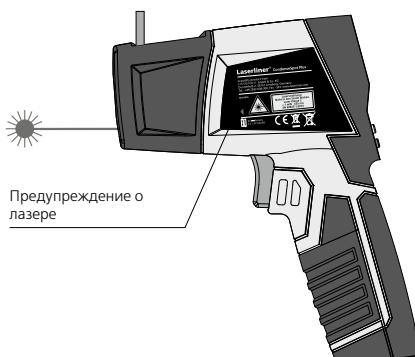

## Правила техники безопасности

Обращение с электромагнитным излучением


- В измерительном приборе соблюдены нормы и предельные значения, установленные применительно к электромагнитной совместимости согласно директиве о электромагнитная совместимость (EMC) 2014/30/EU.
- Следует соблюдать действующие в конкретных местах ограничения по эксплуатации, например, запрет на использование в больницах, в самолетах, на автозаправках или рядом с людьми с кардиостимуляторами. Существует возможность опасного воздействия или возникновения помех для электронных приборов.
- Эксплуатация под высоким напряжением или в условиях действия мощных электромагнитных переменных полей может повлиять на точность измерений.




- a Функция удержания показаний (HOLD function)
- b Гистограмма индикатора конденсата (Histogram of condensation indicator)
- c Температура точки росы в °C или °F (Dew point temperature in °C or °F)
- d Заряд батареи (Battery charge)
- e Единица измерения °C / °F (Unit of measurement °C / °F)
- f Индикация результатов измерений (Measurement results indication)
- g Оперативная индикация коэффициента излучения (Operational indication of emission coefficient)
- h Режим точки росы (Condensation point mode)
- i Лазерный луч включен, измерение температуры (инфракрасное) (Laser beam is on, infrared temperature measurement)
- j Режим тепловых мостов (Thermal bridge mode)
- k Индикация текущего измерения (Current measurement indication)
- l Индикация LOW, CHK, HI в режиме тепловых мостов (LOW, CHK, HI indication in thermal bridge mode)

## 1 Установка батарей

Откройте отделение для батареи и установите батареи с соблюдением показанной полярности. Не перепутайте полярность.

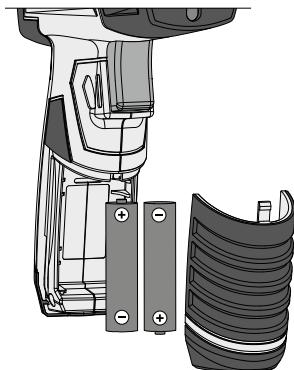

## 2 ON / OFF

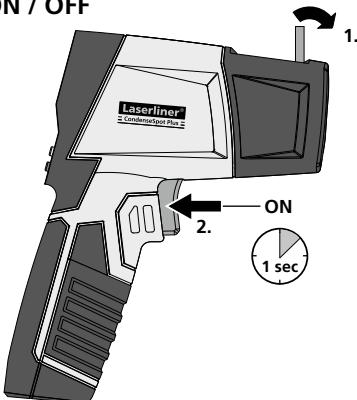


Автоотключение через 15 секунд.


! Следить за тем, чтобы во время транспортировки датчик влажности воздуха / температуры окружающей среды (4) был сложен

## 3 Результат непрерывного измерения / Hold

Для проведения непрерывных измерений включить лазер (см. рисунок) и удерживать кнопку нажатой.

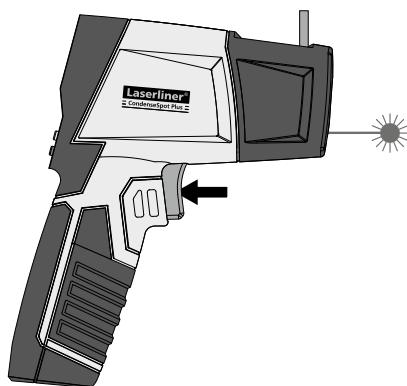

Отпустить кнопку, как только направленный луч лазера попадет на нужный участок измерений. Результат измерения удерживается на экране.

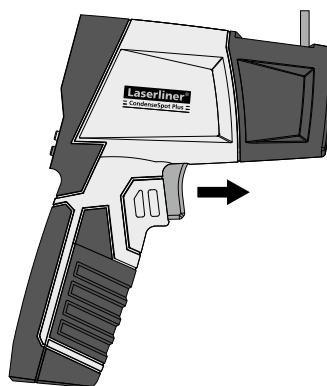

## 4 Настройка степени эмиссии


Измерительная головка встроенного датчика принимает инфракрасное излучение, характерное для того или иного материала / поверхности и испускаемое любым телом. Степень излучения определяется в зависимости от степени эмиссии (0,01 до 1,00). При первом включении прибор предварительно настроен на степень эмиссии 0,95, что соответствует большинству органических материалов, а также неметаллам (пластмассам, бумаге, керамике, древесине, резине, краскам, лакам и горным породам). Материалы с отклонениями в степени эмиссии перечислены в таблице под п. 9.

Для настройки степени эмиссии на 0,95 на материалы без покрытия и оксиды металлов, которые из-за своей низкой и неустойчивой при разных температурах степени эмиссии подходят для инфракрасных измерений лишь условно, а также на поверхности с неизвестной степенью эмиссии допускается, по мере возможности, наносить лакокрасочные покрытия или черные матовые наклейки. Если это невозможно, замеры следует проводить контактными термометрами.


! После включения прибор настроен на степень эмиссии, выбранную в ходе предыдущих измерений. Настройку степени эмиссии обязательно проверять перед каждым измерением.

Прибор имеет функцию быстрого выбора сохраненных коэффициентов излучения (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55), а также точной настройки в пределах 0,01 – 1,00.

Оперативный выбор коэффициента излучения

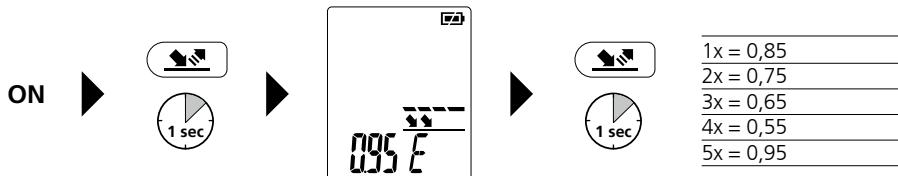

Точная настройка коэффициента излучения

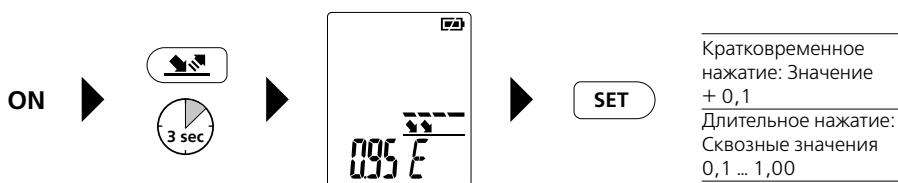

## 5 Выбор режима




## 6 Режим точки росы / индикатор конденсата

Точка росы - это температура, до которой воздух должен охладиться, чтобы содержащийся в нем водяной пар начал конденсироваться в виде капель, тумана или росы. Таким образом, конденсат образуется, например, когда температура внутренней перегородки или оконного откоса ниже точки росы помещения. Тогда эти места становятся влажными и создают питательную среду для возникновения плесени, а также служат причиной порчи материала.


CondenseSpot вычисляет точку росы с помощью встроенных датчиков температуры окружающей среды и относительной влажности воздуха. Одновременно с помощью инфракрасного измерения температуры определяется температура поверхности объектов. Таким образом, путем сравнения этих температур можно обнаруживать места, которые подвержены опасности воздействия конденсата. Индикатор конденсата выводит результат измерений на экран в виде гистограммы (b), а при высокой вероятности образования конденсата подает оптические и звуковые сигналы.



опасности образования конденсата нет

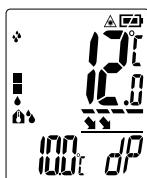

небольшая опасность образования конденсата  
Мигает значок „dP“

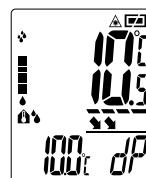


опасность образования конденсата  
мигает значок „dP“ и подается звуковой сигнал

Индикатор конденсата (b) отображается в любом режиме прибора.

Таким образом, прибор постоянно показывает информацию об опасности присутствия конденсата.

## 7 Режим тепловых мостов

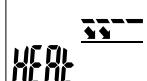

Тепловым мостом в зданиях называют участок, например, во внутренней перегородке, где тепло отводится наружу быстрее по сравнению с остальной внутренней перегородкой. По сравнению с внутренним пространством температура этих участков оказывается ниже, чем в прилегающих участках, а по сравнению с температурой снаружи здания - выше. Часто это служит признаком неудовлетворительной или недостаточной теплоизоляции.

Для этого CondenseSpot Plus сравнивает температуру окружающей среды с температурой поверхности. При больших расхождениях обоих значений температуры прибор выдает предупреждения 2 уровней. В предельном диапазоне появляется значок „СНК“, а при очень больших расхождениях подсветка экрана меняется с синей на красную.



Температура окружающей среды:  
20°C

тепловой мост  
отсутствует



Температура окружающей среды:  
20°C

возможно наличие  
теплового моста,  
продолжить  
исследование участка



Температура окружающей среды:  
20°C


тепловой мост,  
синяя подсветка экрана,  
подается звуковой  
сигнал



Температура окружающей среды:  
12°C

тепловой мост,  
красная подсветка  
экрана, подается  
звуковой сигнал

## 8 Настройки меню

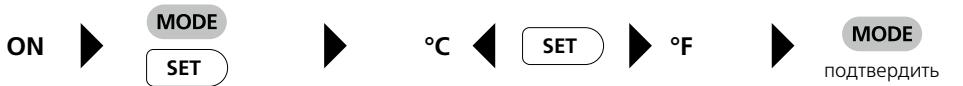


### Непрерывное измерение

В результате включения функции „Cont LOK“ можно выполнять непрерывные измерения, не удерживая постоянно нажатой кнопку пуска.



Непрерывное измерение начинается после кратковременного нажатия кнопки пуска. На экране появляется значок замка. Повторное нажатие кнопки включает режим удержания значения (HOLD).

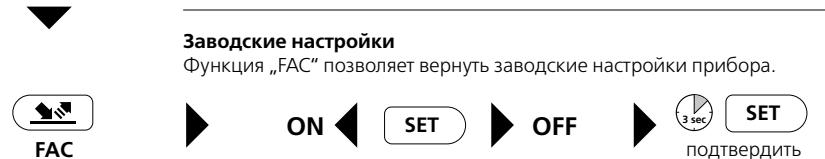

### Заводские настройки

Функция „FAC“ позволяет вернуть заводские настройки прибора.

## 9 Таблицы коэффициентов излучения

Ориентировочные значения с допусками

Металлы					
Алюминий оксидированный полированый	0,30 0,05	Медь оксидированная Оксид меди	0,72 0,78	Сталь гальванизированная оксидированная сильно оксидированная свежекатаная шероховатая, ровная поверхность	0,28 0,80 0,88 0,24 0,96 0,69 0,11
Железо оксидированное со ржавчиной	0,75 0,60	Оксид хрома	0,81	ржавая, красная мет. лист, с никелевым покрытием мет. лист, катаный Нерж. сталь	0,56 0,45
Железо кованое матовое	0,90	Платина черная	0,90		
Железо, литьё нексидированное расплав	0,20 0,25	Свинец шероховатый	0,40		
Инконель оксидированный электрополировка	0,83 0,15	Сплав А3003 оксидированный шероховатый	0,20 0,20		
Латунь полированый оксидированный	0,30 0,50	Сталь холоднокатаная шлифованный лист полированый лист сплав (8% никель, 18% хром)	0,80 0,50 0,10 0,35	Цинк оксидированный	0,10

Продолжение на следующей странице

**Неметаллы**

<b>Асбест</b>	0,93	<b>Карборунд</b>	0,90	<b>Пластмасса</b>	
<b>Асфальт</b>	0,95	<b>Кварцевое стекло</b>	0,93	прозрачная ПЭ, П, ПВХ	0,95 0,94
<b>Базальт</b>	0,70	<b>Керамика</b>	0,95	<b>Радиатор</b>	
<b>Бесшовный пол (стяжка)</b>	0,93	<b>Кирпич красный</b>	0,93	черный анодированный	0,98
<b>Бетон, штукатурка, строительный раствор</b>	0,93	<b>Кирпич силикатный</b>	0,95	<b>Резина</b>	
<b>Битумная бумага</b>	0,92	<b>Кирпичная (каменная) кладка</b>	0,93	твёрдая мягкая серая	0,94 0,89
<b>Бумага</b> все цвета	0,96	<b>Лак</b> матовый черный жаропрочный белый	0,97 0,92 0,90	<b>Смола</b>	0,82
<b>Вода</b>	0,93	<b>Ламинат</b>	0,90	<b>Снег</b>	0,80
<b>Гипс</b>	0,88	<b>Лед</b> гладкий с сильной изморозью	0,97 0,98	<b>Стекло</b>	0,90
<b>Гипсокартонные листы</b>	0,95	<b>Материя</b>	0,95	<b>Стекловата</b>	0,95
<b>Глина</b>	0,95	<b>Мелкий щебень</b>	0,95	<b>Трансформаторный лак</b>	0,94
<b>Гравий</b>	0,95	<b>Мрамор</b> чёрный матовый сероватый полированный	0,94 0,93	<b>Уголь</b> неоксидированный	0,85
<b>Графит</b>	0,75	<b>Обои (бумага) светлые</b>	0,89	<b>Фарфор</b> белый блестящий с глазурью	0,73 0,92
<b>Древесина</b> необработанная бук, строганый	0,88 0,94	<b>Песок</b>	0,95	<b>Фаянс, матовый</b>	0,93
<b>Земля</b>	0,94			<b>Хлопок</b>	0,77
<b>Известняк</b>	0,98			<b>Цемент</b>	0,95
<b>Известь</b>	0,35			<b>Человеческая кожа</b>	0,98

**Информация по обслуживанию и уходу**

Все компоненты очищать слегка влажной салфеткой; не использовать чистящие средства, абразивные материалы и растворители. Перед длительным хранением прибора обязательно вынуть из него батарею/батареи. Прибор хранить в чистом и сухом месте.

**Калибровка**

Для обеспечения точности результатов измерений следует регулярно проводить калибровку и проверку измерительного прибора. Мы рекомендуем проводить калибровку с периодичностью раз в год.

**Технические характеристики**

(Изготовитель сохраняет за собой право на внесение технических изменений. 04.17)

Область измерений в инфракрасном диапазоне	-40°C ... 365°C
Точность инфракрасного датчика	-40°C ~ 0°C: ± (1 + 0,05 / deg) °C 0°C ~ 30°C: ± 1°C ± 1% >30°C: ± 2°C ± 2%
Индикация точки росы	-20°C ... 60°C
Оптика	12:1 (12 м расстояние измерения : 1 м точка замера)
Коэффициент излучения	0,1 ... 1,0 регулируемая
Лазер	8-точечное пятно излучения лазера
Длина волны лазера	650 нм
Класс лазеров	2, < 1 мВт
Электропитание	Батарейки 2 x 1,5 В тип АА
Рабочие условия	0 ... 50°C, 80%rH, без образования конденсата, Рабочая высота макс. 2000 м
Условия хранения	-10 ... 60°C, 80%rH, без образования конденсата
Размеры (Ш x В x Г)	150 x 205 x 60 мм
Вес (с батарейки)	384 г

## Правила и нормы ЕС и утилизация

Прибор выполняет все необходимые нормы, регламентирующие свободный товарооборот на территории ЕС.

Данное изделие представляет собой электрический прибор, подлежащий сдаче в центры сбора отходов и утилизации в разобранном виде в соответствии с европейской директивой о бывших в употреблении электрических и электронных приборах.

Другие правила техники безопасности и дополнительные инструкции см. по адресу: <http://laserliner.com/info?an=cospp1>



! Повністю прочитайте цю інструкцію з експлуатації та брошуру «Гарантія й додаткові вказівки», що додається. Дотримуйтесь настанов, що в них містяться. Цей документ зберігати та докладати до лазерного пристрію, віддаючи в інші руки.

## Функція / застосування

CondenseSpot Plus – це інфрачервоний термометр з будованим гігрометром, за допомогою якого можна проводити безконтактне вимірювання температури поверхонь і розрахунок температури точки роси. Вимірювальний прилад заміряє кількість випромінюваної електромагнітної енергії в інфрачервоній області спектра і на цій основі вираховує температуру поверхні. Будовані датчики виявляють локалізацію теплових мостів і зони конденсації вологи.

## Загальні вказівки по безпеці

- Використовуйте прилад виключно за призначеннями в межах заявлених технічних характеристик.
- Вимірювальні прилади і приладдя до них – не дитяча іграшка. Зберігати у недosoсяжному для дітей місці.
- Переробки та зміни конструкції приладу не дозволяються, інакше анулюються допуск до експлуатації та свідоцтво про безпечність.
- Не наражайте прилад на механічне навантаження, екстремальну температуру, вологість або сильні вібрації.
- Забороняється експлуатація приладу при відмові однієї чи кількох функцій або при занизькому рівні заряду елемента живлення.
- Дотримуйтесь норм безпеки, визначених місцевими або державними органами влади для належного користування приладом.

## Вказівки з техніки безпеки


Поводження з лазерами класу 2



Лазерне випромінювання!  
Не спрямовувати погляд  
на промінь!  
Лазер класу 2  
 $< 1 \text{ мВт} \cdot 650 \text{ нм}$   
EN 60825-1:2014

- Увага: не дивитися на прямий чи відбитий промінь.
- Не наводити лазерний промінь на людей.
- Якщо лазерне випромінювання класу 2 потрапить в око, щільно закрити очі та негайно відвести голову від променя.
- Не дозволяється внесення будь-яких змін (модифікація) в конструкцію лазерного пристрію.
- Забороняється дивитися на лазерний промінь або його дзеркальне відображення через будь-які оптичні прилади (лупу, мікроскоп, бінокль тощо).

Вихідний отвір лазерного променя

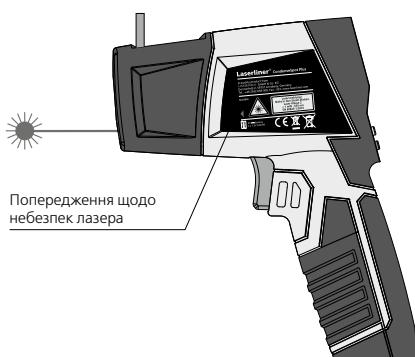

## Вказівки з техніки безпеки

Поводження з джерелами електромагнітного випромінювання



- Вимірювальний прилад відповідає вимогам і обмеженням щодо електромагнітної сумісності згідно з директивою ЄС про електромагнітної сумісності (EMC) 2014/30/EU.
- Необхідно дотримуватися локальних експлуатаційних обмежень, наприклад, в лікарнях, літаках, на заправних станціях або поруч з людьми з електрокардіостимулятором. Існує можливість негативного впливу або порушення роботи електронних пристрій.
- При використанні в безпосередній близькості від ліній високої напруги або електромагнітних змінних полів результати вимірювань можуть бути неточними.



- a Функція втримання показань
- b Гістограма, індикатор конденсації вологи
- c Температура точки роси в °C або °F
- d Заряд батареї
- e Одиниця виміру, °C / °F
- f Індикатор вимірюваних величин
- g Швидке відображення коефіцієнту теплового випромінювання
- h Режим точки роси
- i Лазерний промінь ввімкнено, вимірювання температури (інфрачервоне)
- j Режим теплового моста
- k Індикатор активного вимірювання
- l Повідомлення LOW, CHK, HI в режимі теплового моста

**1 Встановити акумулятори**

Відкрити відсік для батарейок і вклсти батарейки згідно з символами. Слідкувати за полярністю.

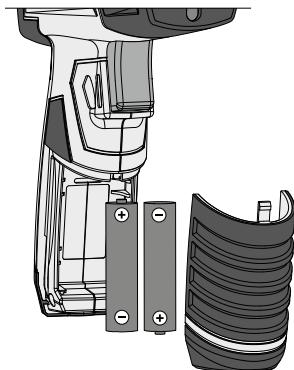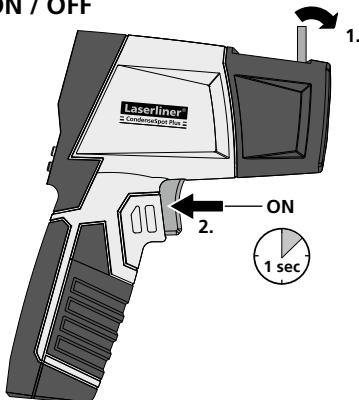**2 ON / OFF**


Автоматичне вимкнення через 15 секунд.




Переконайтесь, що датчик вологості / температури навколошнього повітря (4) під час транспортування складений

**3 Безперервне вимірювання / Hold**

Щоб виконати безперервне вимірювання, увімкніти лазер (див. рисунок) і втримувати кнопку натиснутою.

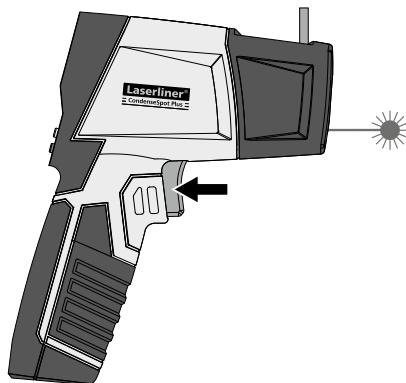

Відразу після потрапляння плями націльного лазера в бажане місце виміру кнопку звільнити. Виміряне значення зафіксується.

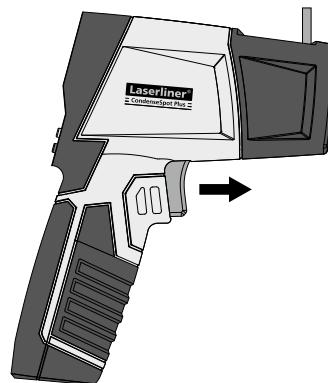**4 Установлення коефіцієнта випромінювання**


Інтегрована сенсорна вимірювальна голівка приймає інфрачервоне випромінювання, яке випромінює кожне тіло в залежності від матеріалу або поверхні. Ступінь випромінювання визначається за коефіцієнтом чорноти (0,01 до 1,00). Прилад при першому ввімкненні налаштовується на коефіцієнт випромінювання 0,95, що відповідає більшості органічних, а також неметалевих матеріалів (пластмаса, кераміка, деревина, гума, фарба, лак та каміння). Матеріали з іншими коефіцієнтами випромінювання дивіться у таблиці у розділі 9.

Метали без покриття та оксиди металів, які через їх низький та нестабільний щодо температури коефіцієнт випромінювання є тільки умовно придатними для інфрачервоного вимірювання, а також поверхні, що мають невідомий коефіцієнт випромінювання, слід, якщо це можливо, покрити лакофарбовим матеріалом або матовою, чорною наліпкою, щоб встановити коефіцієнт випромінювання на 0,95. Якщо це неможливо, вимірювання слід проводити за допомогою контактного термометра.


! Після ввімкнення встановлюється останній обраний коефіцієнт випромінювання. Перед кожним вимірюванням перевіряти встановлений коефіцієнт випромінювання.

Пристрій має функцію швидкого вибору збережених показників коефіцієнта випромінювання (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55), а також точного налаштування в діапазоні 0,01 – 1,00.

## Швидкий вибір коефіцієнту теплового випромінювання

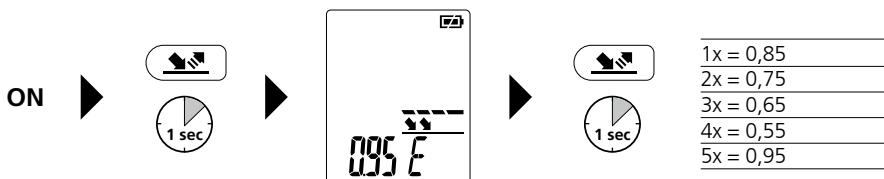

## Точне налаштування коефіцієнту теплового випромінювання

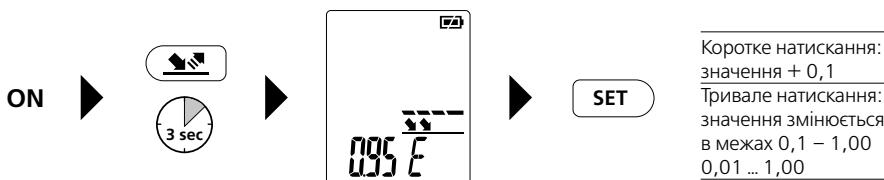

## 5 Вибір режиму



## 6 Режим точки роси / індикатор конденсації вологи

Точка роси - це температура, до якої повинне охолонути повітря, щоб пар, який міститься в повітрі, почав конденсуватися у вигляді крапель, туману або роси. Таким чином, конденсація вологи виникає, наприклад, коли температура внутрішньої стінки або віконного отвору нижча за температуру точки роси кімнати. В таких місцях накопичується влага, яка створює живильне середовище для цвілі та може спричинити матеріальні збитки.

CondenseSpot Plus розраховує точку роси за допомогою вбудованого датчика для вимірювання температури навколошнього повітря та відносної вологості повітря. Одночасно визначається температура поверхні об'єктів за допомогою інфрачервоного термометра. Шляхом порівняння цих температур можна виявити ділянки, які піддаються ризику конденсації вологи. Індикатор конденсації вологи (b) відображає результат вигляді гістограмми, а в разі високої вірогідності появи конденсату результати вимірювання також підтримуються оптичним та акустичним сигналами.



нема загрози конденсації  
вологи



легка загроза конденсації  
вологи  
символ „dP“ блимає




загроза конденсації вологи  
символ „dP“ блимає та лунає  
акустичний сигнал

Індикатор конденсації вологи (b) відображається при будь-якому режимі.

Таким чином пристрій постійно повідомляє про ризик конденсації вологи.

## 7 Режим теплового моста

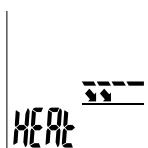


Під тепловим мостом розуміється ділянки поверхні будівлі, наприклад, внутрішньої стіни, які швидше охолоджуються, ніж решта поверхні внутрішньої стіни. Температура на цих ділянках нижча, якщо порівнювати з температурою в приміщенні, та вища, якщо її порівнювати з температурою навколошнього середовища. Зазвичай це свідчить про неякісну або недостатню ізоляцію.

CondenseSpot Plus порівнює температуру навколошнього повітря з температурою поверхні. За наявності великих розходжень обох температур пристрій робить попередження в 2 етапи. В граничному діапазоні позначкою „CHK“ або за наявності великих розходжень зміною кольору підсвічування дисплея на „синій“ або „червоний“.



Температура  
навколошнього  
середовища: 20°C  
нема теплового моста

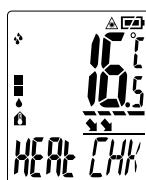

Температура  
навколошнього  
середовища: 20°C  
можливо є тепловий  
міст, продовжити  
перевірку ділянки



Температура  
навколошнього  
середовища: 20°C  
тепловий міст,  
Дисплей підсвічено  
синім кольором і лунає  
акустичний сигнал



Температура  
навколошнього  
середовища: 12°C  
тепловий міст,  
Дисплей підсвічено  
червоним кольором і  
лунає акустичний сигнал

## 8 Налаштування меню

ON		MODE		SET		°C		SET		°F		MODE	pідтвердити
<b>Безперервне вимірювання</b>													
Cont LOK		ON		SET		OFF		MODE		pідтвердити			
Безперервне вимірювання запускається коротким натисканням кнопки увімкнення. На дисплей з'являється символ замка. Повторним натисканням утримується значення (HOLD).													
FAC		ON		SET		OFF		SET		підтвердити		SET	

## 9 Таблиця коефіцієнтів випромінювання

Стандартні значення з допусками

Метали				
Інконель оксидований електрополірування	0,83 0,15	Мідь оксидована Оксид міді	0,72 0,78	Сталь гальванізована оксидована
Алюміній оксидований полірований	0,30 0,05	Оксид хрому	0,81	0,28 0,80 0,88
Залізо оксидоване з іржево	0,75 0,60	Платина чорна	0,90	0,24 0,96 0,69
Залізо, коване матове	0,90	Свинець шаршавий	0,40	0,11 0,56 0,45
Залізо, литво неоксидоване розтоп	0,20 0,25	Сплав А3003 оксидований шерхкий	0,20 0,20	Цинк оксидований
Мосяж полірований оксидований	0,30 0,50	Сталь холодновальцювана шліфований лист полірований лист стол (8% никель, 18% хром)	0,80 0,50 0,10 0,35	0,10

Продовження див. на наступній сторінці

**Неметали**

<b>Азбест</b>	0,93	<b>Деревина</b> необроблена бук, струганий	0,88 0,94	<b>Нарінок</b>	0,95
<b>Асфальт</b>	0,95	<b>Дрібний гравій</b>	0,95	<b>Папір</b> всі кольори	0,96
<b>Бавовна</b>	0,77	<b>Земля</b>	0,94	<b>Пластмаса</b> прозора PE, P, PVC	0,95 0,94
<b>Базальт</b>	0,70	<b>Кам'яний (цегляний) мур</b>	0,93	<b>Порцеляна</b> бліла білескуча з попивою	0,73 0,92
<b>Безшовна підлога</b>	0,93	<b>Карборунд</b>	0,90	<b>Пісок</b>	0,95
<b>Бетон, тиньк, будівельний розчин</b>	0,93	<b>Кварцове скло</b>	0,93	<b>Радіатор</b> чорний, елоксований	0,98
<b>Бітумний папір</b>	0,92	<b>Кераміка</b>	0,95	<b>Скло</b>	0,90
<b>Ванно</b>	0,35	<b>Лак</b> матовий чорний жароміцний блій	0,97 0,92 0,90	<b>Словолокно</b>	0,95
<b>Вапняк</b>	0,98	<b>Ламінат</b>	0,90	<b>Смола</b>	0,82
<b>Вода</b>	0,93	<b>Людська шкіра</b>	0,98	<b>Сніг</b>	0,80
<b>Вугілля</b> неоксидоване	0,85	<b>Лід</b> Гладкий з сильною памороззою	0,97 0,98	<b>Трансформаторний лак</b>	0,94
<b>Глина</b>	0,95	<b>Мармур</b> чорний матовий сріблятий полірований	0,94 0,93	<b>Фаянс матовий</b>	0,93
<b>Графіт</b>	0,75	<b>Матеріал</b>	0,95	<b>Цегла силікатна</b>	0,95
<b>Гума</b> тверда м'яка сіра	0,94 0,89			<b>Цемент</b>	0,95
<b>Гіпс</b>	0,88			<b>Цегла червона</b>	0,93
<b>Гіпсокартонні плити</b>	0,95			<b>Шпалери (папір) світлі</b>	0,89

**Інструкція з технічного обслуговування та догляду**

Всі компоненти слід очищувати зволоженою тканиною, уникати застосування миючих або чистячих засобів, а також розчинників. Перед тривалим зберіганням слід витягнути елемент (-ти) живлення. Зберігати пристрій у чистому, сухому місці.

**Калібрування**

Для забезпечення точності вимірювань прилад мусить бути відкалібрований та підлягає регулярній перевірці. Рекомендуємо проводити калібрування щорічно.

**Технічні дані** (Право на технічні зміни збережене. 04.17)

Діапазон вимірювання інфрачервоного випромінювання	-40°C ... 365°C
Точність для інфрачервоного випромінювання	-40°C ~ 0°C: $\pm (1 + 0.05/\deg)\deg$ 0°C ~ 30°C: $\pm 1^\circ\text{C} \pm 1\%$ >30°C: $\pm 2^\circ\text{C} \pm 2\%$
Індикація точки роси	-20°C ... 60°C
Оптика	12:1 (12 м відстань вимірювання : 1 м вимірювана пляма)
Коефіцієнт випромінювання	0,1 – 1,0 регульований
Лазер	8-точкове лазерне коло
Довжина хвилі лазера	650 нм
Клас лазера	2 / < 1 мВт
Електротривоглияння	Акумуляторні батареї 2 x 1,5 В тип АА
Режим роботи	0 ... 50°C, 80%rH, без конденсації, Робоча висота max. 2000 м
Умови зберігання	-10 ... 60°C, 80%rH, без конденсації
Розміри (Ш x В x Г)	150 x 205 x 60 мм
Маса (з батарейки)	384 г

## Нормативні вимоги ЄС й утилізація

Цей пристрій задовільняє всім необхідним нормам щодо вільного обігу товарів в межах ЄС.

Згідно з європейською директивою щодо електричних і електронних приладів, що відслужили свій термін, цей виріб як електроприлад підлягає збору й утилізації окремо від інших відходів.

Детальні вказівки щодо безпеки й додаткова інформація на сайті:  
<http://laserliner.com/info?an=cospl>



! Kompletně si přečtěte návod k obsluze a přiložený sešit „Pokyny pro záruku a dodatečné pokyny“. Postupujte podle zde uvedených instrukcí. Tuto dokumentaci je nutné uschovat a v případě předání laserového zařízení třetí osobě se musí předat zároveň se zařízením.

## Funkce / použití



CondenseSpot Plus je infračervený přístroj k měření teploty s integrovaným hygrometrem a umožnuje bezdotykové měření teploty povrchů a výpočet teploty rosného bodu. Přístroj měří množství vyzářené elektromagnetické energie v rozsahu infračervených vlnových délek a z toho vypočítává výslednou teplotu povrchu. Spolu s integrovanými senzory přístroj zjišťuje tepelné mosty a kondenzační vlhkost.

## Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Používejte přístroj výhradně k určenému účelu použití v rámci daných specifikací.
- Měřící přístroje a příslušenství nejsou hračkou pro děti. Uchovávejte tyto přístroje před dětmi.
- Nejsou dovolené přestavby nebo změny na přístroji, v takovém případě by zaniklo schválení přístroje a jeho bezpečnostní specifikace.
- Nevystavujte přístroj žádnému mechanickému zatížení, extrémním teplotám, vlhkosti nebo silným vibracím.
- Ja nedarbojas viena vai vairākas funkcijas vai ir nepietiekams bateriju uzlādes līmenis, ierīci vairs nedrīkst izmantot.
- Dodržujte bezpečnostní opatření místních resp. národních úřadů pro správné používání přístroje.


## Bezpečnostní pokyny

Zacházení s laserem třídy 2

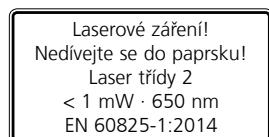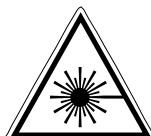

- Pozor: Nedívejte se do přímého nebo odraženého paprsku.
- Nemiřte laserovým paprskem na lidi.
- Pokud laserové záření třídy 2 zasahne oči, je nutné vědomě zavřít oči a ihned hlavu odvrátit od paprsku.
- Manipulace (změny) prováděné na laserovém zařízení jsou neprůpustné.
- Nikdy nesledujte laserový paprsek ani jeho odrazy optickými přístroji (lupou, mikroskopem, dalekohledem, ...).


## Výstupní otvor pro laser

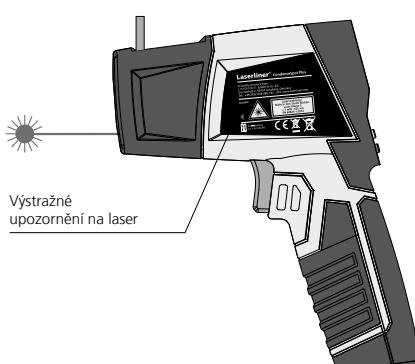


## Bezpečnostní pokyny

Zacházení s elektromagnetickým zářením

- Měřící přístroj dodržuje předpisy a mezní hodnoty pro elektromagnetickou kompatibilitu podle směrnice EMC 2014/30/EU.
- Je třeba dodržovat místní omezení, např. v nemocnicích, letadlech, čerpacích stanicích nebo v blízkosti osob s kardiostimulátory. Existuje možnost nebezpečného ovlivnění nebo poruchy elektronických přístrojů.
- Při použití v blízkosti vysokého napětí nebo pod elektromagnetickými střídavými poli může být ovlivněna přesnost měření.

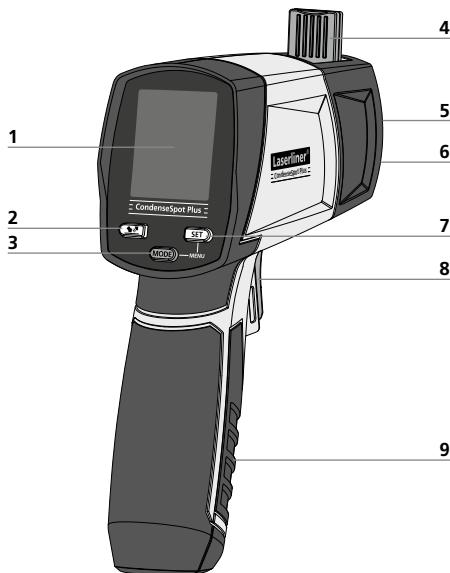



- 1 LC displej
- 2 Nastavení emisivity
- 3 Nastavení vlhkosti: dp / HEAT
- 4 Senzor pro vzdušnou vlhkost a okolní teplotu
- 5 Infračervený senzor
- 6 Výstup osmibodový laserový kruh
- 7 Tlačítka SET
- 8 ZAP / Spouštěč
- 9 Přihrádka na baterie

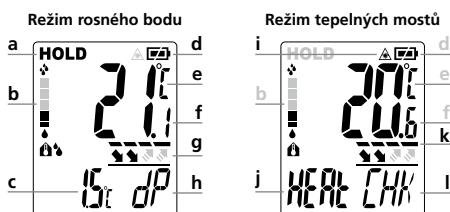

- a Funkce Hold (přidržení)
- b Sloupkový graf indikátoru kondenzační vlhkosti
- c Teplota rosného bodu v °C nebo °F
- d Nabítí baterie
- e Jednotka měření °C / °F
- f Zobrazení naměřených hodnot
- g Rychlé zobrazení emisivity
- h Režim rosného bodu
- i Vzdušné vlhkosti Laserový paprsek je zapnutý, měření teploty (infračervené)
- j Režim tepelných mostů
- k Indikátor aktivního měření
- l Zobrazení LOW, CHK, HI v režimu tepelných mostů

**1 Vkládání baterií**

Otevřete příhrádku na baterie a podle symbolů pro instalování vložte baterie. Dbejte přitom na správnou polaritu.

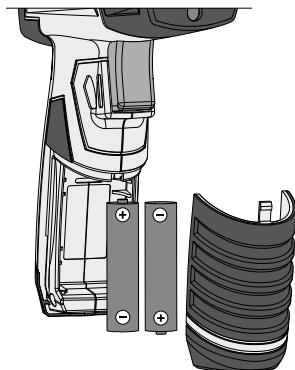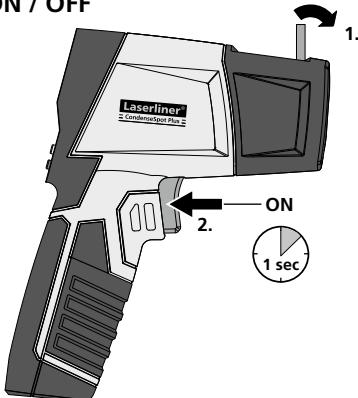**2 ON / OFF**


Zobrazení LOW, CHK, HI v režimu tepelných mostů




Dejte pozor, aby byl senzor vzdušné vlhkosti / okolní teplotě při přepravě sklopený.

**3 Souvislé měření / Hold**

Pro provedení nepřerušovaného měření aktivujte laser (viz obrázek) a přidržte tisknuté tlačítko.

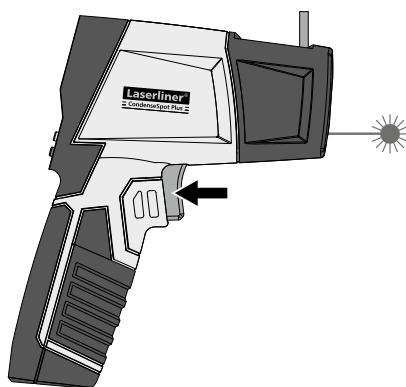

Jakmile je požadované místo měření zachyceno cílovým laserem, uvolněte tlačítko. Změřená hodnota zůstane zobrazená.

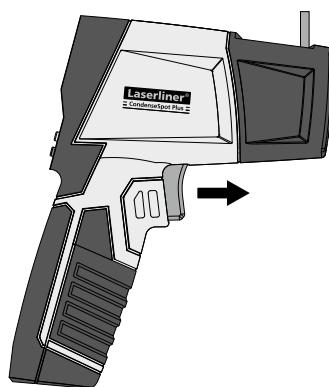**4 Nastavení emisivity**


Integrovaná měřící hlava přijímá infračervené záření, které vydává každý materiál v závislosti na povrchu. Stupeň vyzářování je určován emisivitou (0,01 až 1,00). Přístroj je při prvním zapnutí nastaven na emisivitu 0,95, což se hodí pro většinu organických látek a nekovů (umělá hmota, papír, keramika, dřevo, guma, barvy, laky a kámen). Materiály s odlišnou emisivitou najdete v tabulce pod bodem 9.

U nenaštěných kovů a oxiď kovů, které se díky své nízké a teplotně stabilní emisivitě hodí pouze podmíněně pro infračervené měření a u povrchů s neznámou emisivitou se mohou, pokud je to možné používat laky nebo černé matné samolepky, aby se dosáhlo emisivity 0,95. Pokud to není možné, změřte pomocí kontaktního teploměru.


**!** Po zapnutí je nastavena naposledy zvolená emisivita. Před každým měřením zkontrolujte nastavení emisivity.

Přístroj umožňuje rychlou volbu uložených emisivit (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55) a přesné nastavení mezi 0,01 – 1,00.

## Rychlá volba emisivity

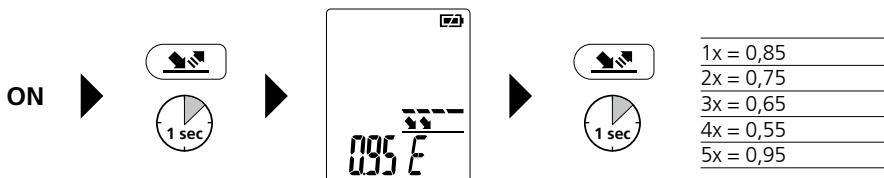

## Přesné nastavení emisivity

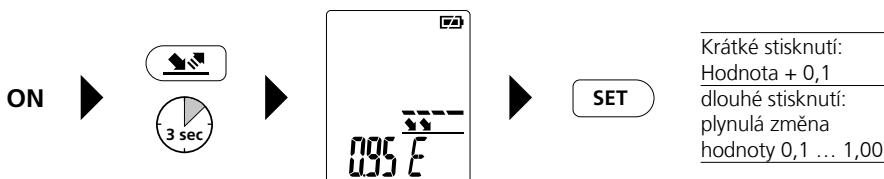


## 5 Výběr režimu



## 6 Režim rosného bodu / indikátor kondenzační vlhkosti

Teplota rosného bodu je teplota, která se musí podkročit, aby mohl vzduch vyloučit vodní páru ve formě kapiček, mlhy nebo rosy. Kondenzační vlhkost vzniká např. když má vnitřní stěna nebo špaleta nižší teplotu než je teplota rosného bodu místo. Tato místa jsou potom vlhká a vytvářejí živnou půdu pro plíseň a hmotné škody.

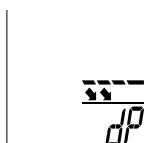


CondenseSpot Plus vypočítává rosná bod pomocí integrovaných senzorů pro okolní teplotu a relativní vlhkost. Současně se určuje povrchová teplota objektu pomocí infračerveného měření teploty. Porovnáním těchto teplot lze najít místa, která jsou vystavena nebezpečí kondenzační vlhkosti. Výsledek se pomocí indikátoru kondenzační vlhkosti (b) zobrazí jako sloupcový graf a při vysoké pravděpodobnosti výskytu kondenzační vlhkosti je podporováno optickými a akustickými signály.



Bez nebezpečí kondenzační vlhkosti




Mírné nebezpečí kondenzační vlhkosti  
Symbol „dP“ bliká

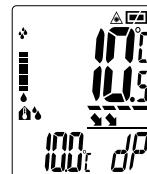

Nebezpečí kondenzační vlhkosti  
Symbol „dP“ bliká a zazní signál


Indikátor kondenzační vlhkosti (b) se zobrazuje v každém režimu přístroje.  
Přístroj tak udává neustále informaci o nebezpečí kondenzační vlhkosti.

## 7 Režim tepelných mostů

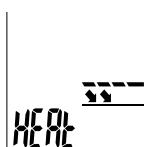

Jako tepelný most se označuje v budovách prostor např. vnitřní stěny, na které se teplo přenáší rychleji než na zbytek vnitřní stěny. Teplota této oblasti je, viděno zevnitř chladnější a viděno z pohledu mimo domu teplejší než u sousedních oblastí. To často poukazuje na špatnou nebo nedostatečnou izolaci.

CondenseSpot Plus porovnává pro tento účel okolní teplotu s teplotou povrchu. Při větším rozdílu obou teplot vydá přístroj výstrahu ve 2 stupních. V mezní oblasti s upozorněním „CHK“ nebo při velmi velkých rozdílech se změní osvětlení displeje na „modrou“ resp. „červenou“.

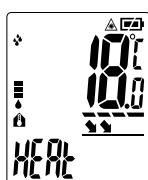

Okolní teplota: 20°C  
Bez tepelného mostu



Okolní teplota: 20°C  
Případný tepelný most,  
Oblast dále zkoušet




Okolní teplota: 20°C  
Tepelný most,  
Displej svítí modře a  
zazní signál



Okolní teplota: 12°C  
Tepelný most,  
Displej svítí červeně a  
zazní signál

## 8 Nastavení menu

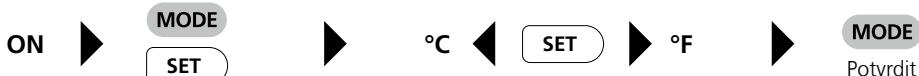

### Permanentní měření

Po zapnutí funkce „Cont LOK“ se mohou provádět permanentní měření bez trvalého stisknutí spouštěcího tlačítka.




Permanentní měření se spouští krátkým stisknutém spouštěcího tlačítka. Na displeji se objeví symbol zámku. Po dalším stisknutí se hodnota podrží (HOLD).



### Tovární nastavení

Pomocí funkce „FAC“ se přístroj vynuluje na tovární nastavení.

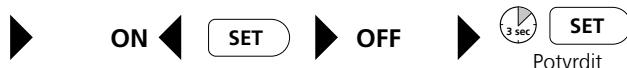

## 9 Tabulky emisivity Směrné hodnoty s tolerancemi

Kovy	
<b>Alloy A3003</b> oxidovaný zdrsněný	0,20 0,20
<b>Hliník</b> oxidovaný leštěný	0,30 0,05
<b>Inconel</b> oxidovaný elektrolyticky leštěný	0,83 0,15
<b>Mosaz</b> leštěná oxidovaná	0,30 0,50
<b>Měď</b> oxidovaná Oxid mědnatý	0,72 0,78
<b>Ocel</b> válcovaná za studena broušená deska leštěná deska Slitina (8% nikl, 18% chrom) galvanizoaná oxidovaná silně oxidovaná čerstvě vyválcovaná hrubá, rovná plocha rezavá, červená plech, poniklovaný plech, válcovaný Ušlechtilá ocel, nerez	0,80 0,50 0,10 0,35 0,28 0,80 0,88 0,24 0,96 0,69 0,11 0,56 0,45
<b>Olovo</b> drsné	0,40
<b>Oxid chromitý</b>	0,81
<b>Platina</b> černá	0,90
<b>Železo</b> oxidované s rezem	0,75 0,60
<b>Železo, kované</b> matné	0,90
<b>Železo, litina</b> neoxidované tekutá slitina	0,20 0,25
<b>Zinek</b> oxidovaný	0,10

Pokračování na další straně

**Nekovy**

<b>Asfalt</b>	0,95	<b>Karborundum</b>	0,90	<b>Sádrokartonové desky</b>	0,95
<b>Azbest</b>	0,93	<b>Keramika</b>	0,95	<b>Skleněná vlna</b>	0,95
<b>Bavlna</b>	0,77	<b>Křemenné sklo</b>	0,93	<b>Sklo</b>	0,90
<b>Bazalt</b>	0,70	<b>Lak</b> matný černý odolný proti teplu bílý	0,97 0,92 0,90	<b>Sníh</b>	0,80
<b>Beton, omítka, malta</b>	0,93	<b>Laminát</b>	0,90	<b>Štěrk</b>	0,95
<b>Cement</b>	0,95	<b>Látka</b>	0,95	<b>Tapety (papírová) světlá</b>	0,89
<b>Chladicí těleso</b> černě eloxované	0,98	<b>Lidská pokožka</b>	0,98	<b>Transformátorový lak</b>	0,94
<b>Cihla, červená</b>	0,93	<b>Mramor</b> černě matovaný šedavě leštěný	0,94 0,93	<b>Uhlík</b> neoxidovaný	0,85
<b>Dehet</b>	0,82	<b>Papír</b> všechny barvy	0,96	<b>Umělá hmota</b> propouštějící světlo PE, P, PVC	0,95 0,94
<b>Dehtový papír</b>	0,92	<b>Porcelán</b> bílý, lesklý s lázurou	0,73 0,92	<b>Vápenec</b>	0,98
<b>Drt</b>	0,95	<b>Potér</b>	0,93	<b>Vápenopísková cihla</b>	0,95
<b>Dřevo</b> nenantřené	0,88	<b>Písek</b>	0,95	<b>Vápno</b>	0,35
Buk, oholobovaný	0,94	<b>Sádra</b>	0,88	<b>Voda</b>	0,93
<b>Grafit</b>	0,75			<b>Zdivo</b>	0,93
<b>Guma</b> tvrdá měkká-šedá	0,94 0,89			<b>Zem</b>	0,94
<b>Hlína</b>	0,95			<b>Železo</b> hladké silně zrezavělé	0,97 0,98
<b>Kamenina, matná</b>	0,93				

**Pokyny pro údržbu a ošetřování**

Všechny komponenty čistěte lehce navlhčeným hadrem a nepoužívejte žádné čisticí nebo abrazivní prostředky ani rozpouštědla. Před delším skladováním vyjměte baterii/baterie. Skladujte přístroj na čistém, suchém místě.

**Kalibrace**

Pro zajištění přesnosti měřených výsledků se měřící přístroj musí pravidelně kalibrovat a testovat. Kalibrace doporučujeme provádět v jednoročním intervalu.

**Technické parametry** (Technické změny vyhrazeny. 04.17)

Rozsah měření infračervené	-40°C ... 365°C
Přesnost infračervené	-40°C ~ 0°C: $\pm (1 + 0,05/\text{deg})^\circ\text{C}$ 0°C ~ 30°C: $\pm 1^\circ\text{C} \pm 1\%$ >30°C: $\pm 2^\circ\text{C} \pm 2\%$
Zobrazení rosného bodu	-20°C ... 60°C
Optika	12:1 (12 m vzdálenost měření : 1 m místo měření)
Emisivita	0,1 ... S možností nastavení 1,0
Laser	Osmibodový laserový kruh
Vlnová délka laseru	650 nm
Třída laseru	2, < 1 mW
Napájení	Baterie 2 x 1,5 V typ AA
Pracovní podmínky	0 ... 50°C, 80%rH, nekondenzující, Pracovní výška max. 2000 m
Skladovací podmínky	-10 ... 60°C, 80%rH, nekondenzující
Rozměry (Š x V x H)	150 x 205 x 60 mm
Hmotnost (včetně baterie)	384 g

## Ustanovení EU a likvidace

Přístroj splňuje všechny potřebné normy pro volná pohyb zboží v rámci EU.

Tento výrobek je elektrický přístroj a musí být odděleně vytříděn a zlikvidován podle evropské směrnice pro použité elektrické a elektronické přístroje.

Další bezpečnostní a dodatkové pokyny najdete na:

<http://laserliner.com/info?an=cospp1>



! Lugege kasutusjuhend ja kaasasolev brošür „Garantii- ja lisajuhised“ täielikult läbi. Järgige neis sisalduvaid juhiseid. Käesolev dokument tuleb alles hoida ja laserseadise edasiandmisel kaasa anda.

## Funktsioon / kasutamine

CondenseSpot Plus on integreeritud hügromeetriga infrapuna-temperatuurimõõtur, mis võimaldab mõõta puutevabalt pealispindade temperatuuri ja arvutada kastepunktitemperatuuri. Mõõteseade mõõtab kiiratava elektromagnetilise energia hulka infrapunakiirguse lainepikkuse vahemikus ja arvestab selle järgi piinna temperatuuri. Integreeritud sensoritega ühenduses detekteerib sensor soojussildu ja kondensatsiooni niiskust.

## Üldised ohutusjuhised

- Kasutage seadet eranditult spetsifikatsioonide piires vastavalt selle kasutusotstarbele.
- Mõõteseadmete ja tarvikute puhul pole tegemist lastele mõeldud mängusajadega. Hoidke lastele kättesaadamatult.
- Ümberehitused või muudatused pole seadmeli lubatud, seejuures kaotavad luba ning ohutusspetsifikatsioon kehituse.
- Ärge laske seadmele mõjuda mehaanilist koormust, ülikõrgeid temperatuure, niiskust ega tugevat vibratsiooni.
- Seadet ei tohi enam kasutada, kui üks või mitu funktsiooni on rivist välja langenud või patarei laeng on nõrk.
- Palun järgige kohalike ja riiklike ametite ohutusmeetmeid seadme asjatundliku kasutuse kohta.


## Ohutusjuhised

Ümberkäimine klassi 2 laseritega



- Tähelepanu: Ärge vaadake otsesesse või peegelduvasse kiirde.
- Ärge suunake laserkiirt inimeste peale.
- Kui klassi 2 laseriirgas satub silma, siis tuleb silmad teadlikult sulgeda ja pea kohe kiire eest ära liigutada.
- Manipulatsioonid (muudatused) on laserseadisel keelatud.
- Ärge vaadelge laserkiirt ega reflektsoone kunagi optiliste seadmetega (luup, mikroskoop, pikksilm, ...).


### Laseri väljumisava

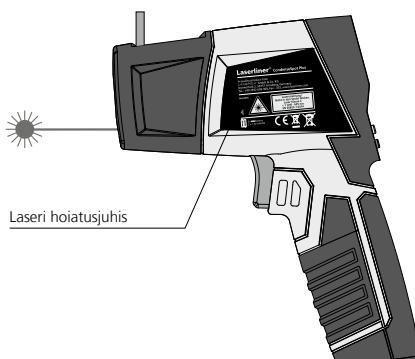

## Ohutusjuhised


Elektromagnetilise kiirgusega ümber käimine

- Mööteseade vastab elektromagnetilise ühilduvuse eeskirjadele ja piirväärtustele vastavalt EMC-määrusele 2014/30/EL.
- Järgida tuleb kohalikke käituspiiranguid, näiteks haiglates, lennujaamades, tanklates või südamerütmuritega inimeste läheduses. Elektroonilistele seadmetele võivad tekkida ohtlikud mõjud või häired.
- Möötetäpsust võivad mõjutada kasutamine suure pinge või tugevate elektromagnetiliste vahelduvväljade läheduses.

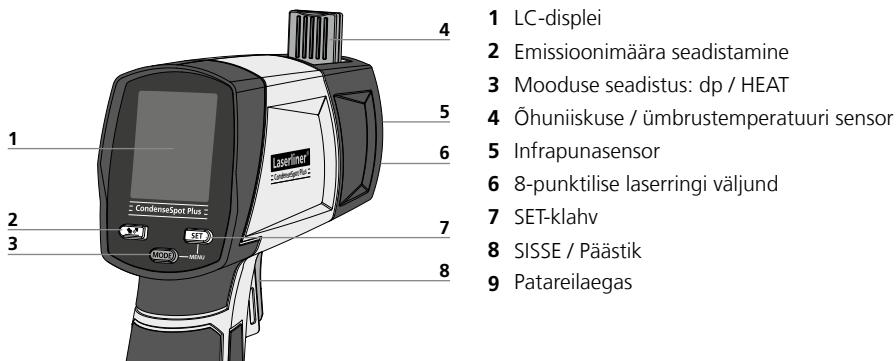


## 1 Patareide sisestamine

Avage patareide kast ja asetage patareid sisse nii, nagu sümbolil näidatud. Pöörake sealjuures tähelepanu öigele polaarsusele.

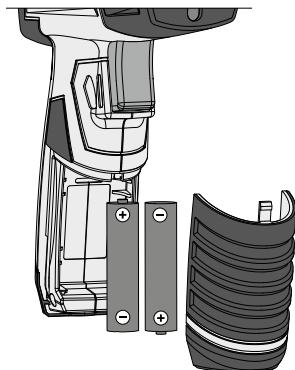

## 2 ON / OFF

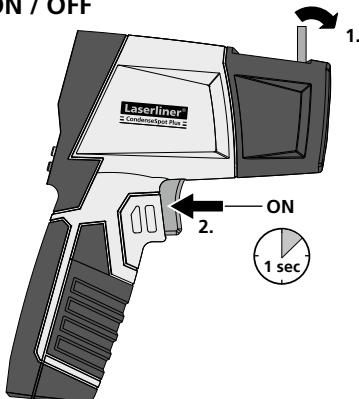


Auto-väljalülitus 15 sekundi möödudes.




Pidage silmas, et õhuniiskuse / ümbrustemperatuuri sensor (4) on transportimisel sisse klapitud.

## 3 Pidevmõõtmine / Hold

Aktiveerige kestvmõõtmise läbiviimiseks laser (vt joonist) ja hoidke klahvi vajutatult.

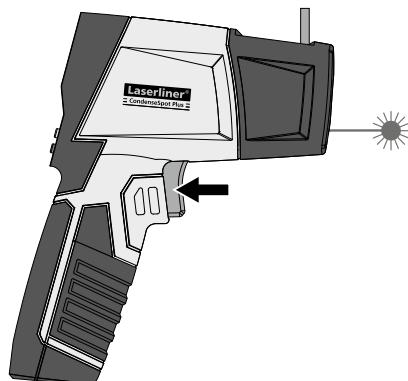

Kui sihtlaser tuvastab soovitud mõõtekoha, siis laske klahv kohe lahti. Hoitakse mõõdetud väärust.

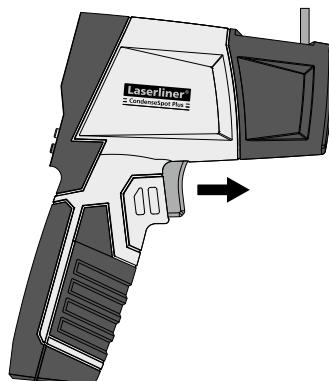

## 4 Emissioonimäära seadistamine


Integreeritud sensormõõtepea võtab vastu infrapunakiirgust, mida iga keha materjali/pealispinnal spetsifikast olenevalt kiirgab. Kiirguse määra määratatakse kindlaks emissioonimäära (0,1 kuni 1,00) kaudu. Seade on esmakordsel sisselülitamisel eelseadistatud emissioonimääralle 0,95, mis kehitib enami kele orgaaniliste ainetele ning mittemetallidele (plastid, paber, keraamika, puit, kumm, värvid, lakkid ja kivimid). Kõrvalkalduvate emissioonimääradega materjalid võtke tabelis punkti 9 alt.

Pindamata metallide ja metallioksiidide puhul, mis sobivad nende madala ja temperatuuri-ebastabiilse emissioonimäära töltu IP-mõõtmise jaoks ainult tinglikult, samuti tundmatu emissioonimääraga pealispindade puhul, tuleks need võimaluse korral emissioonimäära seadmiseks 0,95 peale värviga või mattmusta kleepsuga katta. Kui see pole võimalik, siis mõõtke kontakt-termomeetriga.


! Pärast sisselülitamist on seadistatud viimati valitud emissioonimääär. Kontrollige iga kord enne mõõtmist emissioonimäära seadistust.

Seade omab salvestatud emissioonimäärade kiirvalikut (0,95, 0,85, 0,75, 0,65, 0,55) ja täpset seadistust vahemikus 0,01 – 1,00.


## Emissioonimääär kiirvalik

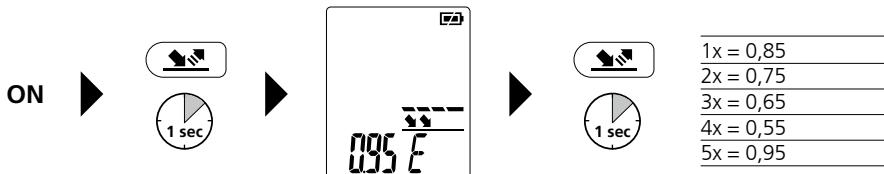

## Emissioonimäära täpne seadistamine

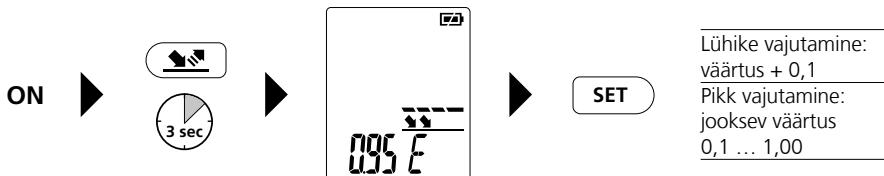

## 5 Mooduse valik

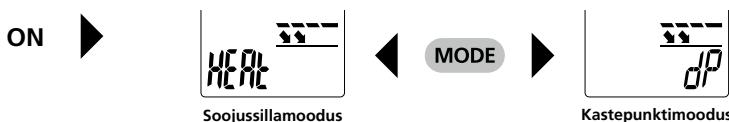

## 6 Kastepunktimooduse / kondensatsiooniiskuse indikaator

Kastepunktitemperatuur on temperatuur, millest allapoole langemisel saab õhus sisalduv veeaur tilkade, udu või kaste kujul eralduda. Kondensatsiooniiskus tekib seega nt siis, kui siseseina või aknapale temperatuur on madalam kui ruumi kastepunktitemperatuur. Need kohad on siis niisked ja moodustavad kasvukeskkonna hallitusele ning tekitavad materjalikahjustusi.

CondenseSpot Plus arvutab integreeritud ümbrustemperatuuri ja suhtelise õhuniiskuse sensorite abil kastepunkti. Samaaegselt määrtakse objektide pealispinnatemperatuur infrapuna-temperatuurimõõtmise kaudu kindlaks. Nende temperatuuride võrdlemisega saab leida kohad, kus valitseb kondensatsiooniiskuse tekke oht. Tulemust näidatakse kondensatsiooniiskuse indikaatoril (b) tulpnäiduna ja seda toetatakse kondensatsiooniiskuse tekke töenäosuse korral optiliste ning akustiliste signaalidega.



Kondensatsiooniiskuse oht puudub



Kerge kondensatsiooniiskuse oht

Sümbol „dP“ vilgub



Kondensatsiooniiskuse oht  
Sümbol „dP“ vilgub ja kõlab signaal

Kondensatsiooniiskuse indikaatorit (b) näidatakse seadme igas mooduses.


Seade annab seega pidevalt informatsiooni kondensatsiooniiskuse ohu kohta.

## 7 Soojussillamoodus




Soojussillaks nimetatakse hoonetes nt piirkonda siseseinal, kust transporditakse soojust kiremini väljapoole kui ülejäänud siseseinast. Nende piirkondade temperatuur on siseruumist vaadates madalam ja väljastpoolt maja vaadates kõrgem kui ümbritatsevate piirkondade temperatuur. See viitab sageli puudulikule või ebapiisavale soojustusele.

CondenseSpot Plus võrdleb selleks ümbrustemperatuuri pealispinna temperatuuriga. Mõlema temperatuuri suuremate erinevuste korral väljastab seade hoiatused 2 astmes. Piirvahemikus juhisega „CHK“ või väga suure erinevuste korral displei valgustuse ümberlülitamisega „sinisele“ või „punasele“.

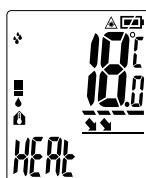

Ümbrustemperatuur:  
20°C

Soojussild puudub

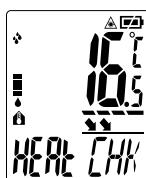

Ümbrustemperatuur:  
20°C

Võimalik soojussild,  
kontrollige piirkonda  
edasi



Ümbrustemperatuur:  
20°C

Soojussild,  
displei põleb siniselt  
ja kõlab signaal



Ümbrustemperatuur:  
12°C

Soojussild,  
displei põleb punaselt  
ja kõlab signaal

## 8 Menüü seaded

ON	▶	<b>MODE</b>	◀	°C	◀	<b>SET</b>	▶	°F	▶	<b>MODE</b>	◀
		<b>SET</b>									kinnitamine
<b>▼</b>											
	▶	<b>ON</b>	◀	<b>SET</b>	▶	<b>OFF</b>	▶	<b>MODE</b>	◀		
<b>Cont LOK</b>											kinnitamine
<b>▼</b>											
	▶	<b>ON</b>	◀	<b>SET</b>	▶	<b>OFF</b>	▶		<b>SET</b>	◀	
<b>FAC</b>											kinnitamine

## 9 Emissioonikraadide tabelid

Orienteeruvad väärtsused koos tolerantsidega

Metallid			
<b>Alloy A3003</b> oksüdeeritud karestatud	0,20 0,20	<b>Plii</b> kare	0,40
<b>Alumiinium</b> oksüdeeritud poleeritud	0,30 0,05	<b>Raud</b> oksüdeeritud roostega	0,75 0,60
<b>Inconel</b> oksüdeeritud elektropoleeritud	0,83 0,15	<b>Raud, valu</b> oksüdeerimata sulatis	0,20 0,25
<b>Kroomoksiid</b>	0,81	<b>Sepistatud raud</b> matt	0,90
<b>Messing</b> poleeritud oksüdeeritud	0,30 0,50	<b>Teras</b> külmvaltsitud lihvitud plaat poleeritud plaat sulam (8% niklit, 18% kromi)	0,80 0,50 0,10 0,35
<b>Plaatina</b> must	0,90		

Jätkub järgmisel lehel

**Mittemetallid**

<b>Asbest</b>	0,93	<b>Kummi</b>	0,94	<b>Portselan</b>	0,73
<b>Asfalt</b>	0,95	kõva pehme-hall	0,89		0,92
<b>Basalt</b>	0,70				
<b>Betoon, krohv, mört</b>	0,93				
<b>Grafiit</b>	0,75				
<b>Inimnahk</b>	0,98				
<b>Jahuti</b> must, elokseeritud	0,98	<b>Kvartsklaas</b>	0,93	<b>Puit</b>	0,88
<b>Jää</b> sile tugevalt külmunud	0,97	<b>Lakk</b>	0,97	töötlemata	0,94
	0,98	matt, must	0,92	pöök, hõoveldatud	
<b>Kangas</b>	0,95	kuumakindel	0,90	<b>Puuvill</b>	0,77
<b>Karborund</b>	0,90	valge		<b>Põrandasegu</b>	0,93
<b>Keraamika</b>	0,95			<b>Savi</b>	0,95
<b>Killustik</b>	0,95	<b>Laminaat</b>	0,90	<b>Sünteesiline aine</b>	0,95
<b>Kips</b>	0,88	<b>Liiv</b>	0,95	valgust läbilaskev	0,94
<b>Kipskartongplaadid</b>	0,95	<b>Lubi</b>	0,35	PE, P, PVC	
<b>Klaas</b>	0,90	<b>Lubjakivi</b>	0,98	<b>Süsī</b>	0,85
<b>Klaavill</b>	0,95	<b>Lubjaliivakivi</b>	0,95	oksudeerimata	
<b>Kruus</b>	0,95	<b>Lumi</b>	0,80	<b>Tapeet (paber), hele</b>	0,89
		<b>Madalkuumuskeraamika,</b> <b>matt</b>	0,93	<b>Telliskivi, punane</b>	0,93
		<b>Marmor</b>	0,94	<b>Trafo lakk</b>	0,94
		must, matistatud	0,93	<b>Tsement</b>	0,95
		hallikalt poleeritud		<b>Törv</b>	0,82
		<b>Muld</b>	0,94	<b>Törvapaber</b>	0,92
		<b>Müüritis</b>	0,93	<b>Vesi</b>	0,93
		<b>Paber</b>	0,96		
		kõik värvid			

**Juhised hoolduse ja hoolitsuse kohta**

Puhastage köik komponendid kergelt niisutatud lapiga ja vältige puhostus-, küürimisvahendite ning lahustite kasutamist. Võtke patareid(d) enne pikemat ladustamist välja. Ladustage seadet puhtas, kuivas kohas.

**Kalibreerimine**

Mõõtseadet tuleb mõõtmistulemuste täpsuse tagamiseks regulaarselt kalibreerida ja kontrollida. Me soovitame kohaldada üheaastast kalibreerimisintervalli.

**Tehnilised andmed** (Õigus tehniliksteks muudatusteks. 04.17)

Infrapuna mõõtevahemik	-40°C ... 365°C
Infrapuna täpsus	-40°C ~ 0°C: $\pm (1 + 0.05/\text{deg})^\circ\text{C}$ 0°C ~ 30°C: $\pm 1^\circ\text{C} \pm 1\%$ >30°C: $\pm 2^\circ\text{C} \pm 2\%$
Kastepunkti näit	-20°C ... 60°C
Optika	12:1 (12 m mõõtekaugus : 1 m mõõtepunkt)
Emissioonikraad	0,1 ... 1,0 seadistatav
Laser	8-punktiline laserring
Laseri laineplikkus	650 nm
Joonlaseri laseriklass	2, < 1 mW
Voolutoide	Akul: 2 x 1,5 V, AA
Töötungimused	0 ... 50°C, 80%rH, mittekondenseeruv, Töökõrgus max 2000 m
Ladustamistingimused	-10 ... 60°C, 80%rH, mittekondenseeruv
Mõõtmed (L x K x S)	150 x 205 x 60 mm
Kaal (koos patareiga)	384 g

## ELi nõuded ja utiliseerimine

Seade täidab kõik nõutavad normid vabaks kaubavahetuseks EL-i piires.

Käesolev toode on elektriseade ja tuleb vastavalt Euroopa direktiivile elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta eraldi koguda ning kõrvaldada.

Edasised ohutus- ja lisajuhised aadressil:

<http://laserliner.com/info?an=cospp1>





# CondenseSpot Plus

# CondenseSpot Plus



**SERVICE**



**Umarex GmbH & Co. KG**

– Laserliner –

Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333

[laserliner@umarex.de](mailto:laserliner@umarex.de)

Rev.0417

Umarex GmbH & Co. KG  
Donnerfeld 2  
59757 Arnsberg, Germany  
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333  
[www.laserliner.com](http://www.laserliner.com)



**Laserliner®**